Asbestinventarisattest

Dorpsstraat 67, 3294 Diest

SAMEN MAKEN WE MORGEN MOOIER
OVAM

Attestnummer : **20261109-000106.000**
Uitgegeven op : **09.11.2026**
Geldig tot : **Onbeperkt** (tenzij de toestand wijzigt)





Eindconclusie:

Asbestveilig (maar mogelijk niet asbestvrij)

Tijdens de inspectie vastgesteld:

0	1	0
Asbestmaterialen	**Beperking**	**Uitsluitingen**

Werken gepland? Er kunnen nog niet-geïnspecteerde asbestmaterialen verborgen zijn in wanden, vloeren, ... Laat ze in een aanvullend onderzoek opsporen.

Persoonscertificaat : **Jan Haerden - DES-89AJ8**
Procescertificaat : **Haerden, Jan - ORG-WNPAS**
KBO-nummer : **0840840540**

INDOMUS.be - info@indomus.be - 0477 97 39 86

Leeswijzer

In deze leeswijzer en in het hoofdstuk toelichting vindt u meer informatie en verdere uitleg over de gebruikte begrippen.

Over dit attest

Dit asbestattest is het verslag van een uitgevoerde asbestinventarisatie op uw locatie. De belangrijkste conclusies staan gebundeld op het voorblad. Meer details over de aangetroffen asbestmaterialen, foto's, plannen en adviezen vindt u verder in het asbestattest.

Asbestveilig of niet-asbestveilig... wat betekent dit?

Asbestveilig

Een locatie is asbestveilig indien geen asbestmaterialen werden aangetroffen of enkel asbestmaterialen met een laag risico voor de gezondheid of het leefmilieu. Asbestveilig betekent dus niet hetzelfde als asbestvrij. Indien het asbestattest geen asbestmaterialen vermeldt, kunnen er toch nog niet-geïnspecteerde asbestmaterialen verborgen aanwezig zijn, bijvoorbeeld ingesloten in wanden, vloeren of onder de grond. Indien asbestmaterialen aangetroffen werden, vermeldt het voorblad van dit asbestattest welke acties u kan ondernemen om de asbestveilige toestand te behouden.

Niet-asbestveilig

Een locatie is niet-asbestveilig indien asbestmaterialen werden aangetroffen met een verhoogd of hoog risico voor de gezondheid of het leefmilieu. Bepaalde asbestmaterialen geven altijd aanleiding tot de conclusie "niet-asbestveilig". Dit zijn asbestmaterialen die de Vlaamse overheid tegen 2034 wil laten wegnemen. Het gaat om eenvoudig bereikbare niet-hechtgebonden asbestmaterialen en asbestcementen dak- en gevelbekledingen, dakgoten, rookgaskanalen en hemelwaterafvoerkanalen aan de buitenzijde van gebouwen. Het voorblad van dit asbestattest vermeldt welke acties u kan ondernemen om een asbestveilige toestand te verkrijgen.

Acties

De mogelijke acties om een asbestveilige toestand te verkrijgen of behouden, zijn:

Dringend verwijderen	Deze asbestmaterialen moet u zo snel mogelijk (laten) verwijderen om een asbestveilige toestand te verkrijgen. Ze kunnen een onmiddellijk gevaar vormen voor de gezondheid of het leefmilieu.
Dringend maatregelen nemen	Deze asbestmaterialen kunnen een onmiddellijk gevaar vormen voor de gezondheid of het leefmilieu. Omdat ze momenteel niet eenvoudig bereikbaar zijn, moet u ze niet verwijderen maar wel zo snel mogelijk andere maatregelen nemen om het risico te verlagen.
Verwijderen	Deze asbestmaterialen moet u (laten) verwijderen om een asbestveilige toestand te verkrijgen. Ze kunnen een gevaar vormen voor de gezondheid of het leefmilieu.

Maatregelen nemen	Deze asbestmaterialen vormen een gevaar voor de gezondheid of het leefmilieu. Omdat ze momenteel niet eenvoudig bereikbaar zijn, moet u ze niet verwijderen maar wel andere maatregelen nemen om het risico te verlagen.
Zorgvuldig beheren	Deze asbestmaterialen moeten niet weggenomen worden om een asbestveilige toestand te verkrijgen. Ze vormen momenteel geen gevaar voor de gezondheid maar u moet ze wel zorgvuldig beheren om het risico laag te houden.

Aanvullend onderzoek bij werken

Voor een standaard asbestattest worden asbestmaterialen verborgen in bijvoorbeeld wanden, vloeren of onder de grond niet geïnspecteerd. Voorafgaand aan werken is het daarom verstandig aanvullend onderzoek uit te laten voeren om op niet-geïnspecteerde plaatsen asbestmaterialen op te sporen.

Beperkingen en uitsluitingen

Een **beperking** betekent dat de asbestdeskundige tijdens de inspectie een voorwerp of onderdeel in en rondom de constructie onvoldoende kon inspecteren. In die situatie rapporteert de asbestdeskundige dit als een beperking van het onderzoek.

Een **uitsluiting** daarentegen is positief en betekent dat de asbestdeskundige tijdens de inspectie een aanwezige constructie kon uitsluiten van verder onderzoek omdat het bouwjaar 2001 of recenter was. Bij die bouwjaren kan normaal gezien geen asbest aanwezig zijn omdat het gebruik ervan in België finaal in 2001 werd verboden.

Vragen of klachten over uw asbestattest

Contacteer eerst de asbestdeskundige die uw asbestattest opmaakte. U vindt de naam en het certificaatnummer op het voorblad van uw asbestattest. Op www.asbestinfo.be vindt u de overzichtslijst van asbestdeskundigen en hun gegevens. Blijft u toch nog met vragen zitten, of heeft u een klacht, dan kan u dit melden via een digitaal formulier op www.asbestinfo.be aan de hand van uw attestnummer. De door de OVAM erkende certificatie-instelling waarbij de asbestdeskundige is aangesloten, zal uw klacht behandelen.

Inhoudsopgave

Leeswijzer ... **2**

Geïnspecteerde zones ... **6**

Zone 1: Woonhuis ... 7

Plan 1.1: Inspectiegebied ... 8

Plan 1.2: 3D impressie ... 9

Plan 1.3: Geopunt 2024 ... 10

Plan 1.4: Geopunt woning ... 11

Plan 1.5: Geopunt woning ... 12

Plan 1.6: Geopunt woning ... 13

Plan 1.7: Geopunt woning ... 14

Plan 1.8: Kelder ... 15

Plan 1.9: Kelder ... 16

Plan 1.10: Gelijkvloers ... 17

Plan 1.11: Gelijkvloers ... 18

Plan 1.12: Gelijkvloers ... 19

Plan 1.13: Gelijkvloers ... 20

Plan 1.14: Verdieping 1 ... 21

Plan 1.15: Verdieping 1 ... 22

Plan 1.16: Verdieping 1 ... 23

Plan 1.17: Verdieping 2 ... 24

Plan 1.18: Verdieping 2 ... 25

Plan 1.19: Verdieping 2 ... 26

Plan 1.20: Verdieping 2 ... 27

Zone 2: Overig gebied ... 28

Plan 2.1: Vaststellingen buiten de constructies ... 29

Beperkingen ... **30**

Fiche 1: Dak (beperking) ... 31

Adviezen ... **32**

Fiche 2: Plafonds bestaande uit voorzetpanelen ... 33

Fiche 3: Tuin, grondstuk en terras ... 34

Fiche 4: Golfplaat in doek niet-verdacht ... 35

Fiche 5: Muren bestaande uit voorzetpanelen ... 37

Fiche 6: Vloerzeil niet verdacht ... 38

Fiche 7: Laminaat / parket ... 39

Fiche 8: Faiencetegels (lijm) ... 40

Geen asbest ... **41**

Fiche 9: Pleisterwerk plafonds ... 42
Fiche 10: Cementen smeerlaag kelderwanden ... 44
Fiche 11: Pleisterwerk wanden ... 46
Fiche 12: Roofing plat dak achterbouw ... 48
Overige ruimtes en materialen ... 50
Overige niet-asbestverdachte ruimtes en materialen ... 51
Overige niet waarneembare of vast te stellen ruimtes en materialen ... 55
Niet aanwezige ruimtes en materialen ... 57
Toelichting ... 59

Geïnspecteerde zones

Zone 1: Woonhuis





Tijdens de inspectie vastgesteld:

0 Asbestmaterialen

1 Beperking

0 Uitsluitingen


0 Roerende goederen

0 Puin, steenslag, (water)bodem


6 Adviezen

4 Geen asbest

Plan 1.1: Inspectiegebied

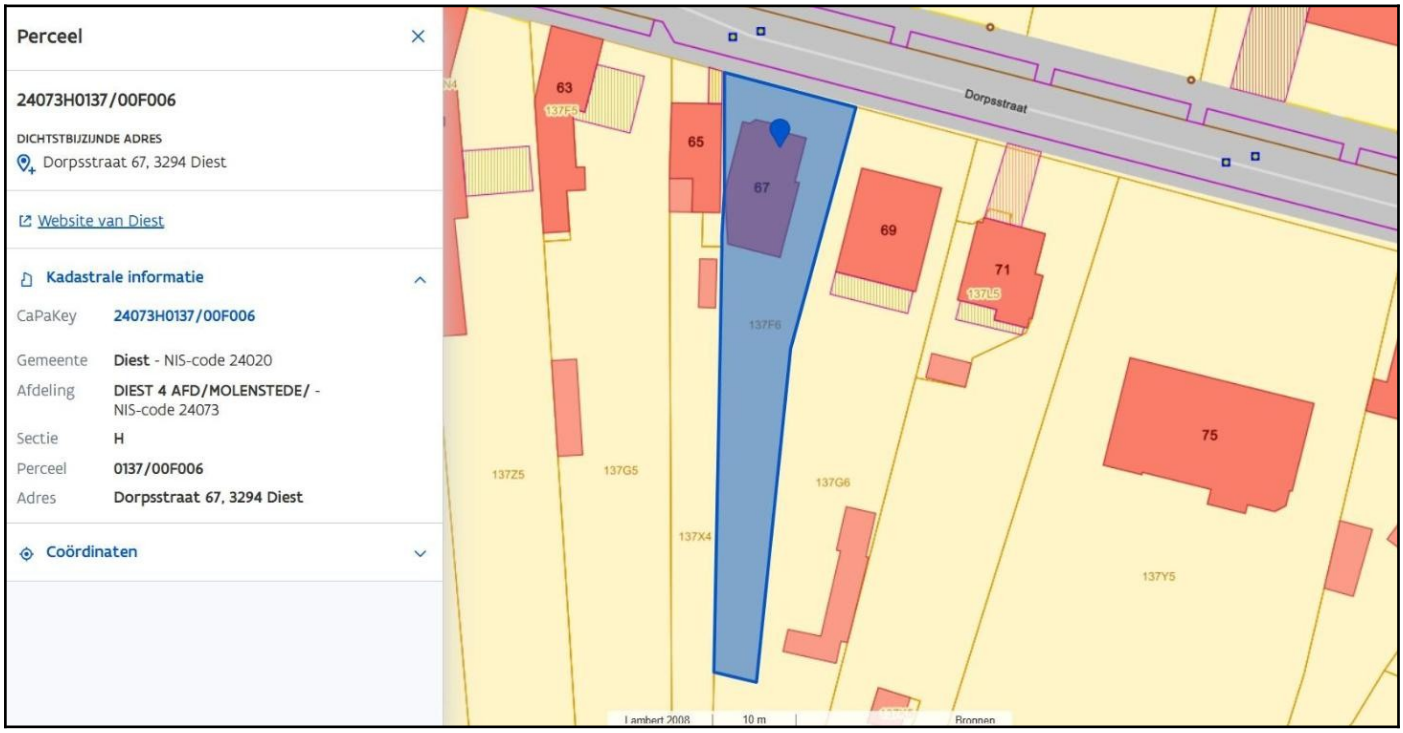

Plan 1.2: 3D impressie

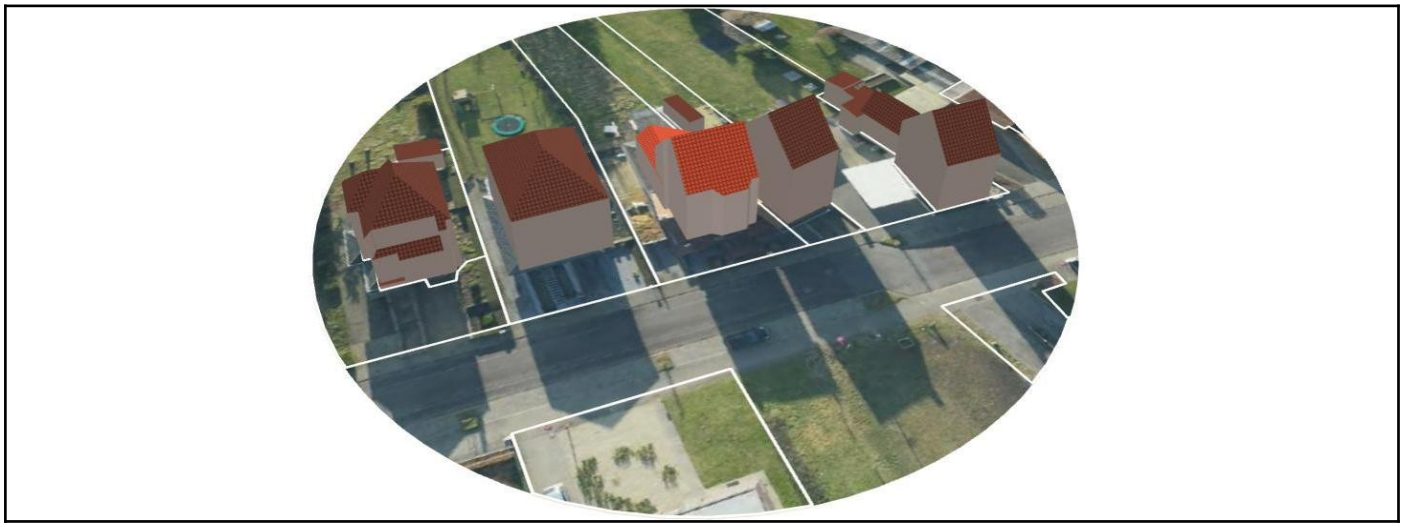

Plan 1.3: Geopunt 2024



Plan 1.4: Geopunt woning



Legende van plan 1.4: Geopunt woning

Beschrijving	Type	Actie
12. Roofing plat dak achterbouw	Geen asbest	-


Plan 1.5: Geopunt woning



Legende van plan 1.5: Geopunt woning

Beschrijving	Type	Actie
4. Golfplaat in doek niet-verdacht	Advies	-
14. Schouw/rookgaskanaal (niet verdacht)	Overige ruimte of materiaal	-


Plan 1.6: Geopunt woning

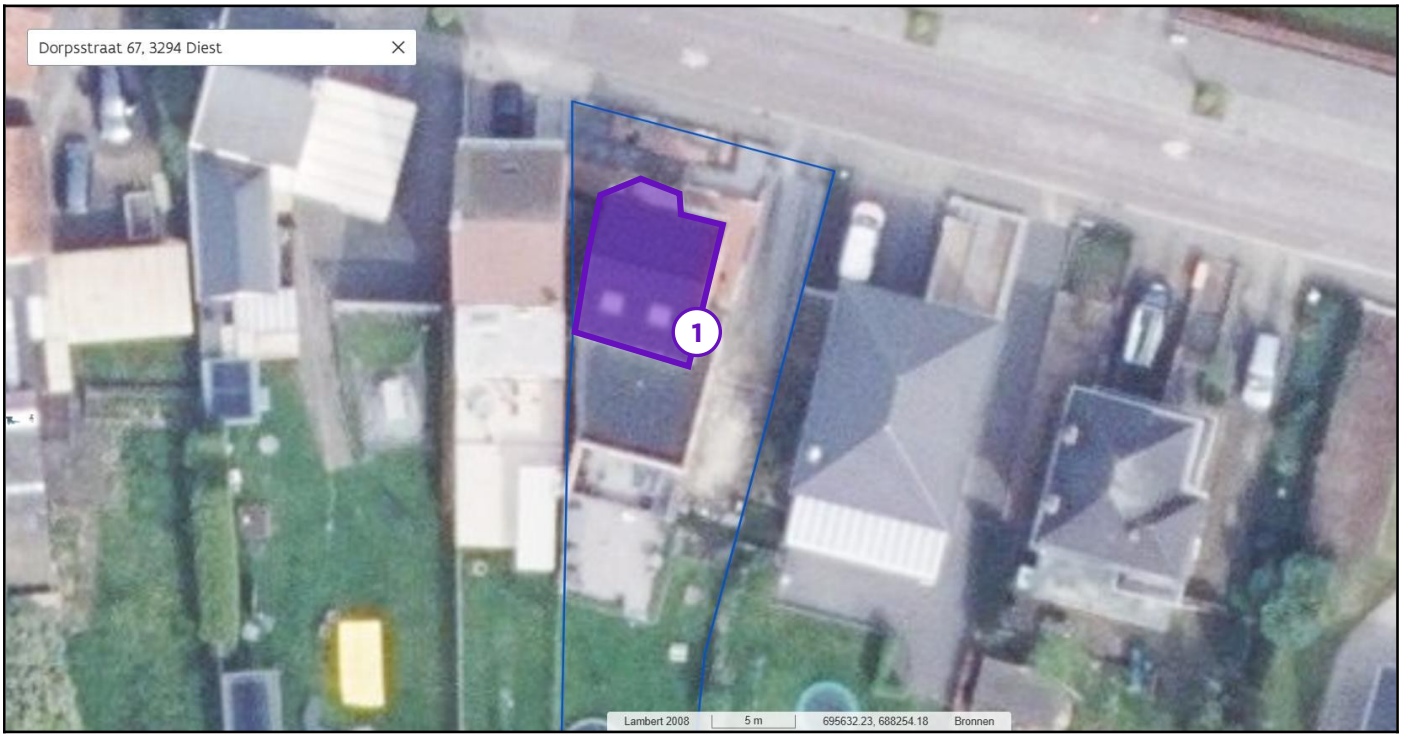

Legende van plan 1.6: Geopunt woning

Beschrijving	Type	Actie
1. Dak (beperking)	Beperking	-


Plan 1.7: Geopunt woning

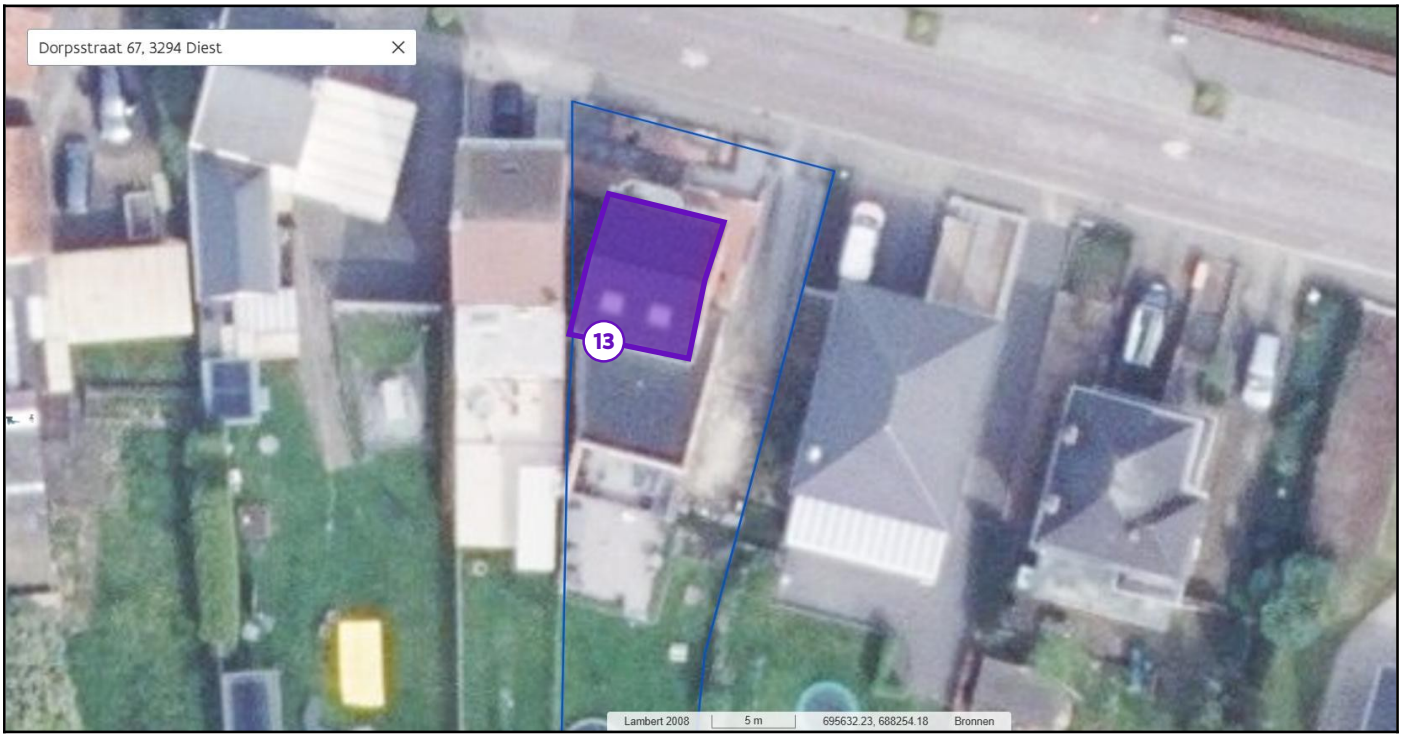

Legende van plan 1.7: Geopunt woning

Beschrijving	Type	Actie
13. Dakbedekking bestaande uit pannen (niet verdacht)	Overige ruimte of materiaal	-


Plan 1.8: Kelder

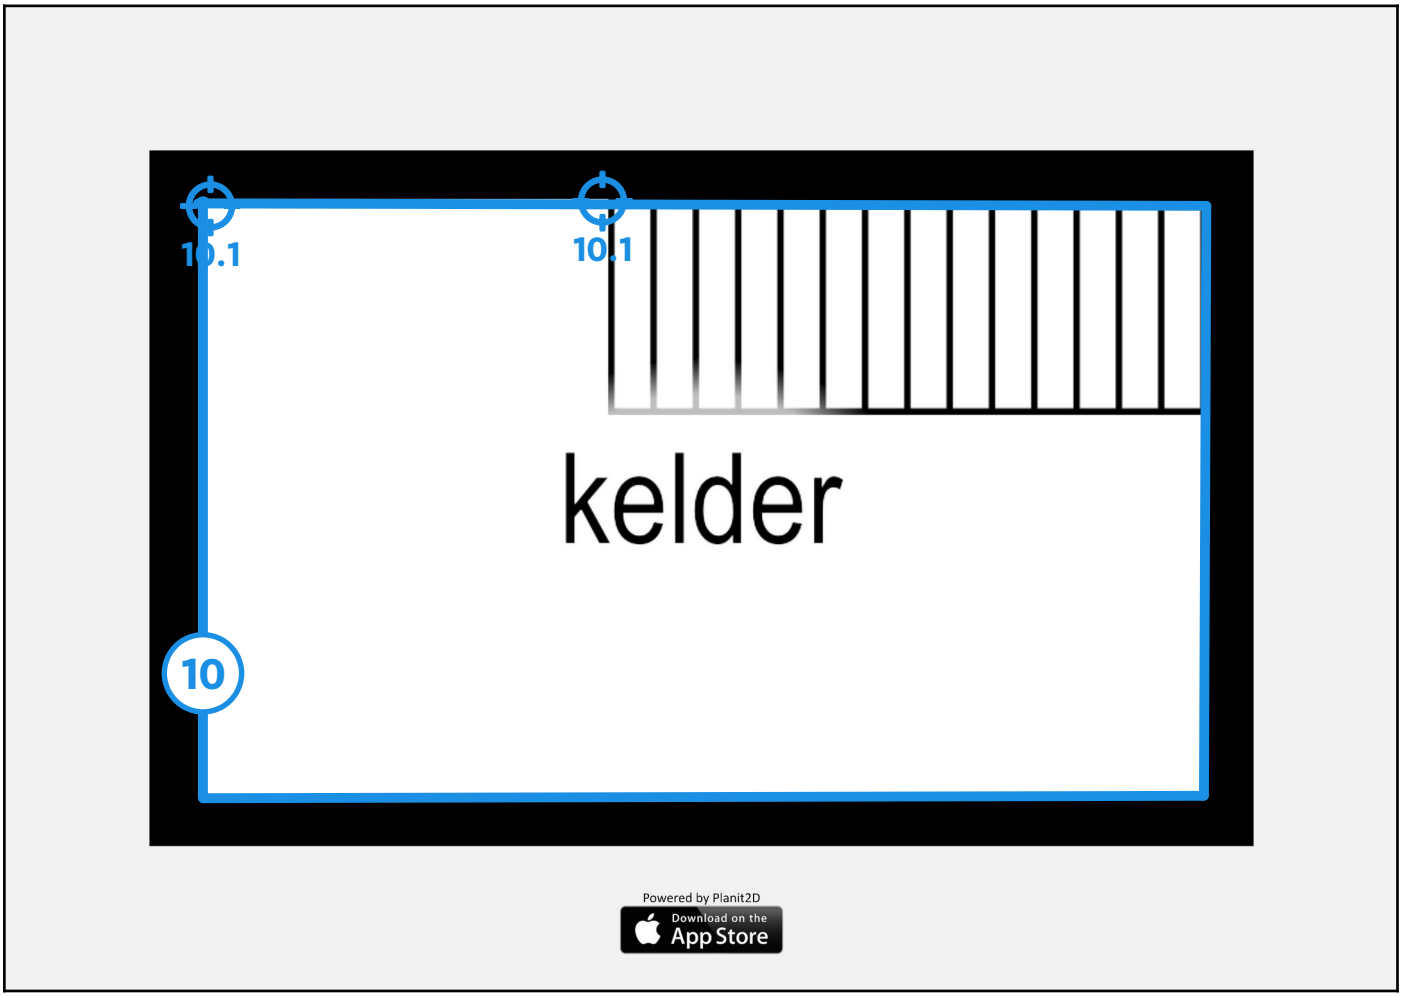

Legende van plan 1.8: Kelder

Beschrijving	Type	Actie
10. Cementen smeerlaag kelderwanden	Geen asbest	-
10.1 Code: MM03	Mengmonster	-


Plan 1.9: Kelder

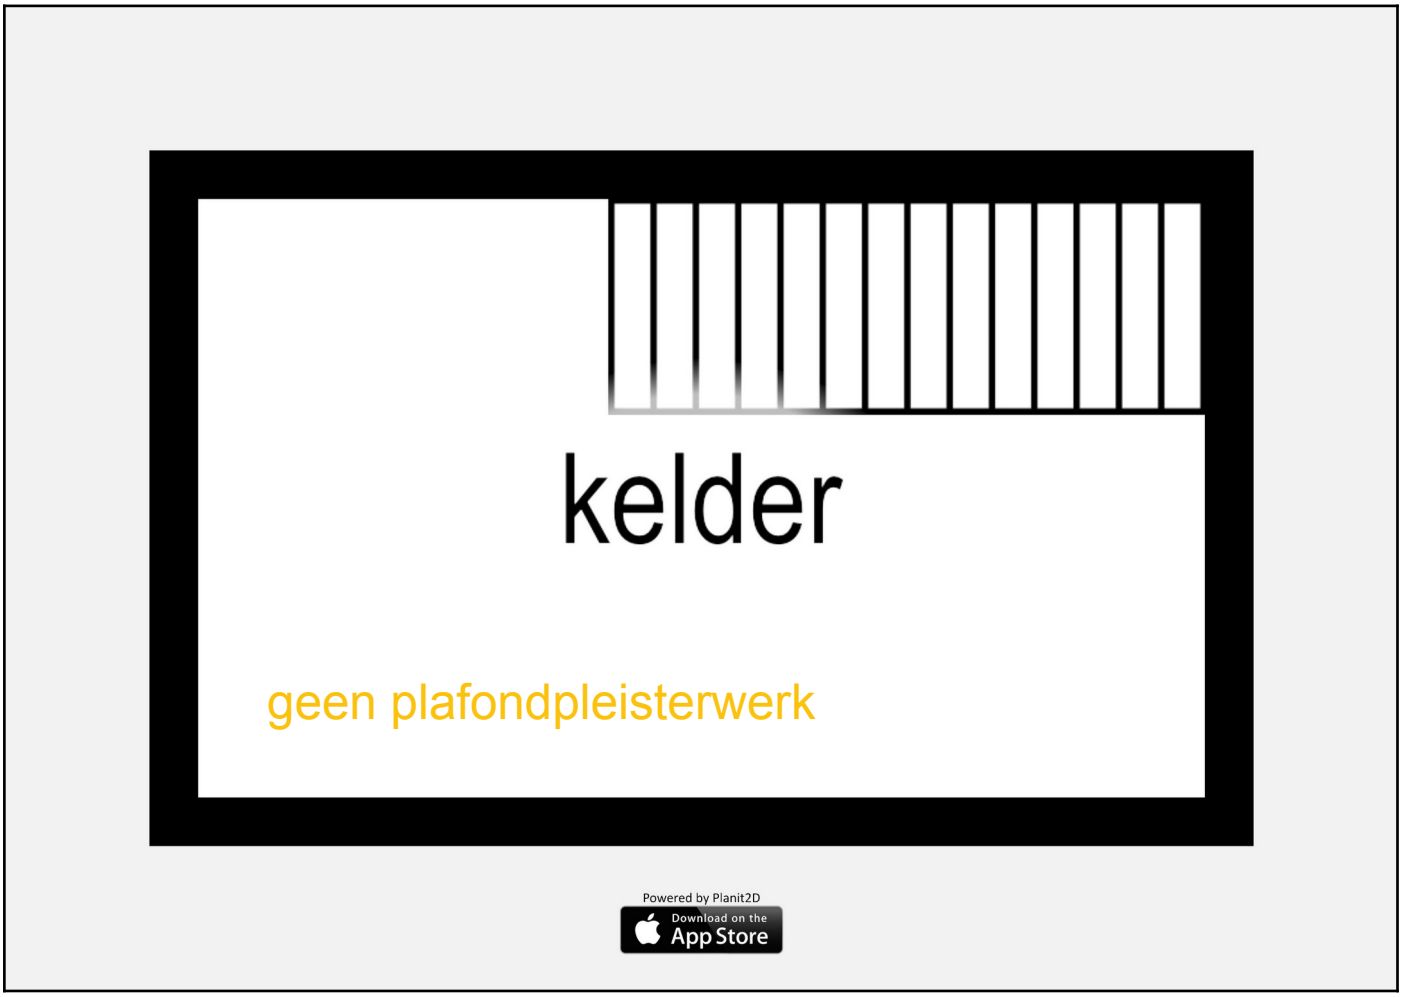

Legende van plan 1.9: Kelder

Beschrijving	Type	Actie
9. Pleisterwerk plafonds	Geen asbest	-


Plan 1.10: Gelijkvloers

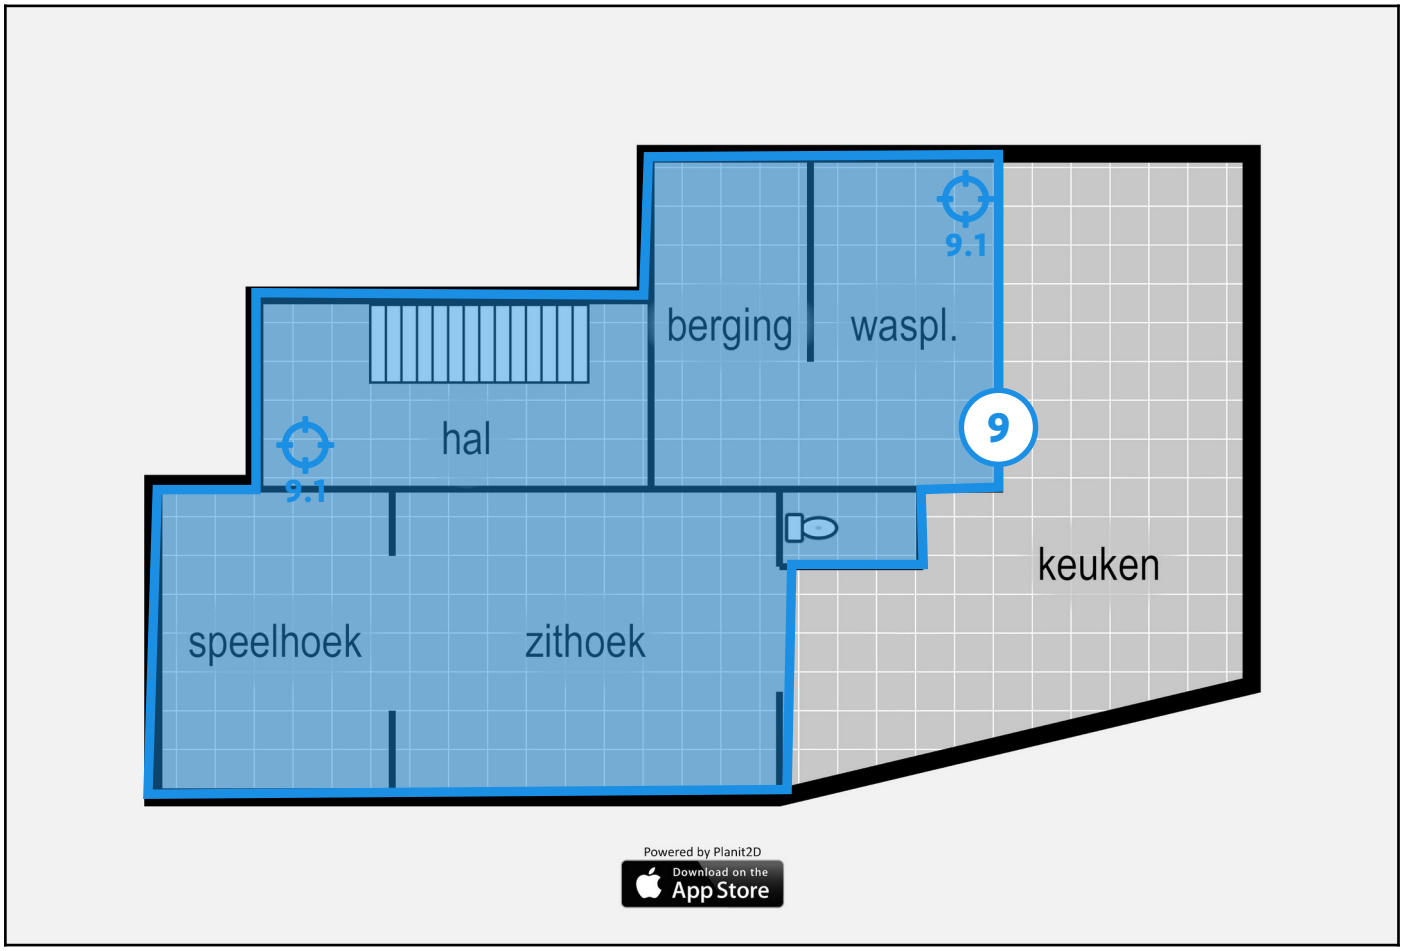

Legende van plan 1.10: Gelijkvloers

Beschrijving	Type	Actie
9. Pleisterwerk plafonds	Geen asbest	-
9.1 Code: MM02	Mengmonster	-


Plan 1.11: Gelijkvloers

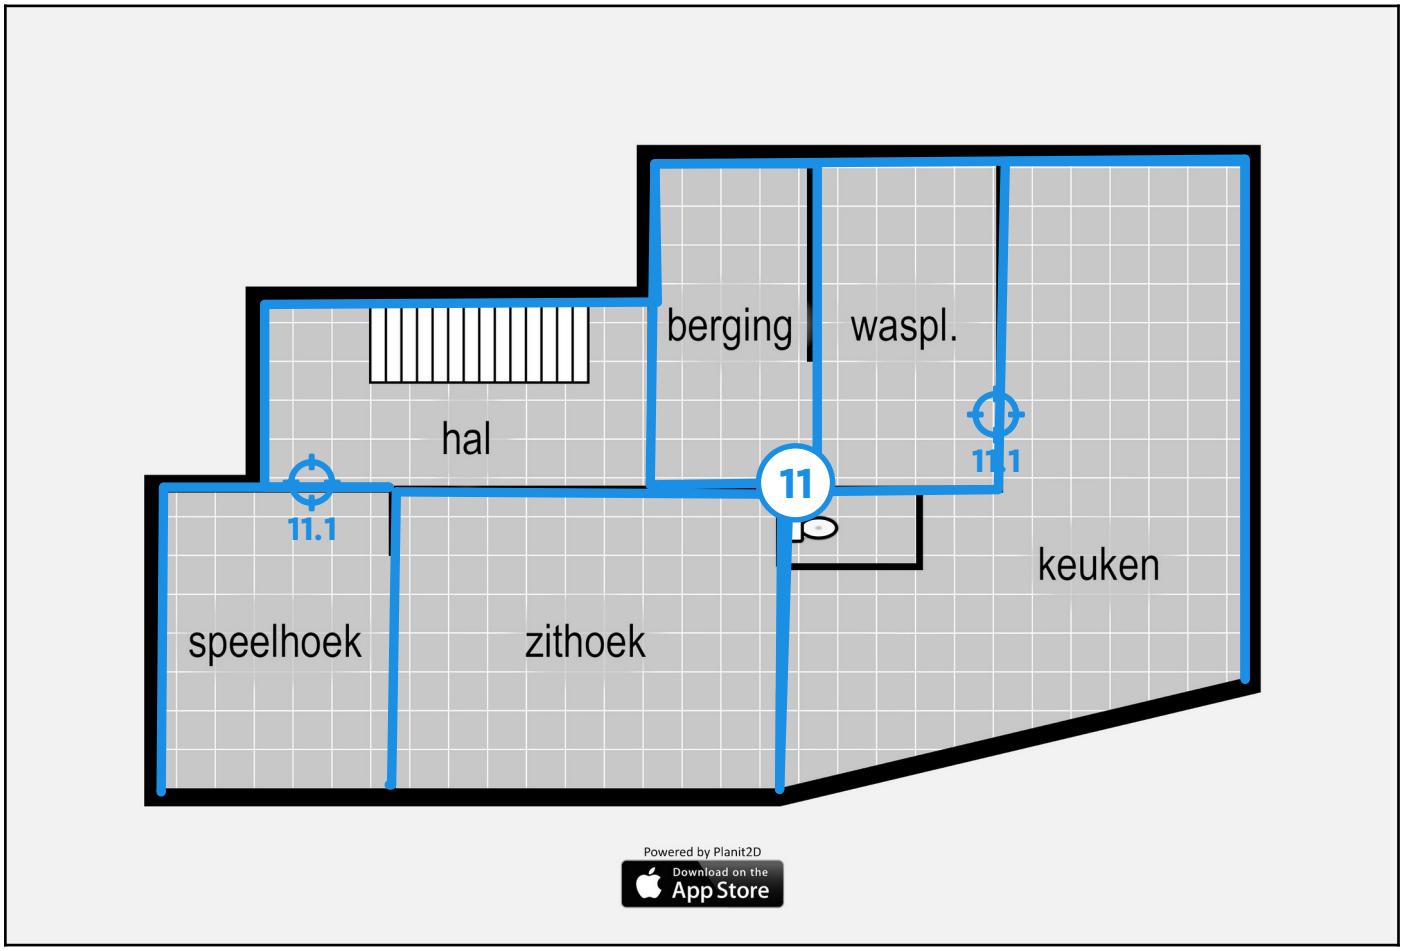

Legende van plan 1.11: Gelijkvloers

Beschrijving	Type	Actie
11. Pleisterwerk wanden	Geen asbest	-
11.1 Code: MM01	Mengmonster	-


Plan 1.12: Gelijkvloers

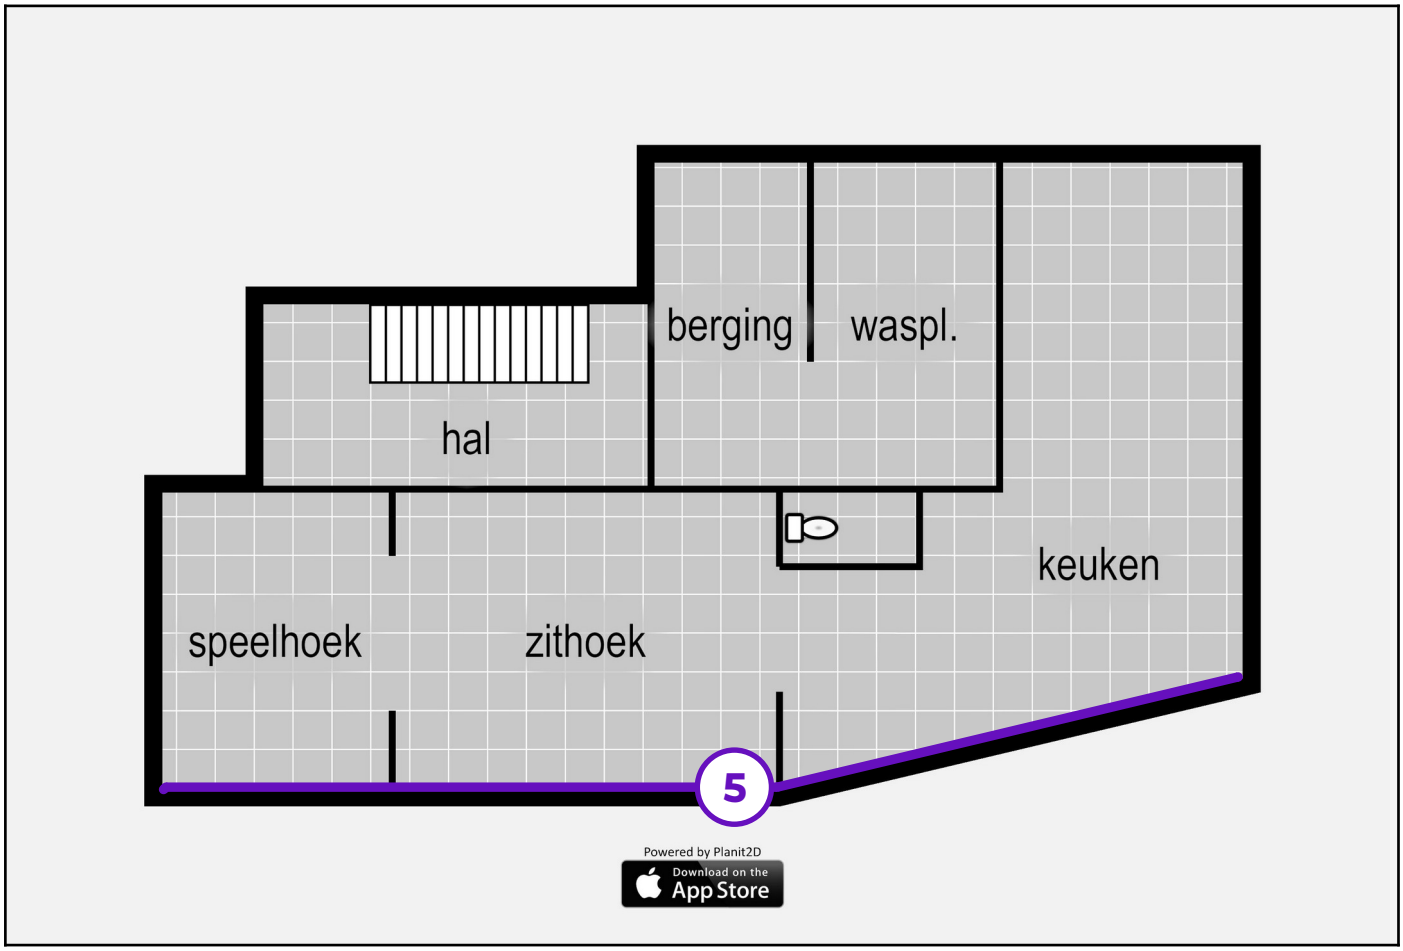

Legende van plan 1.12: Gelijkvloers

Beschrijving	Type	Actie
5. Muren bestaande uit voorzetpanelen	Advies	-


Plan 1.13: Gelijkvloers

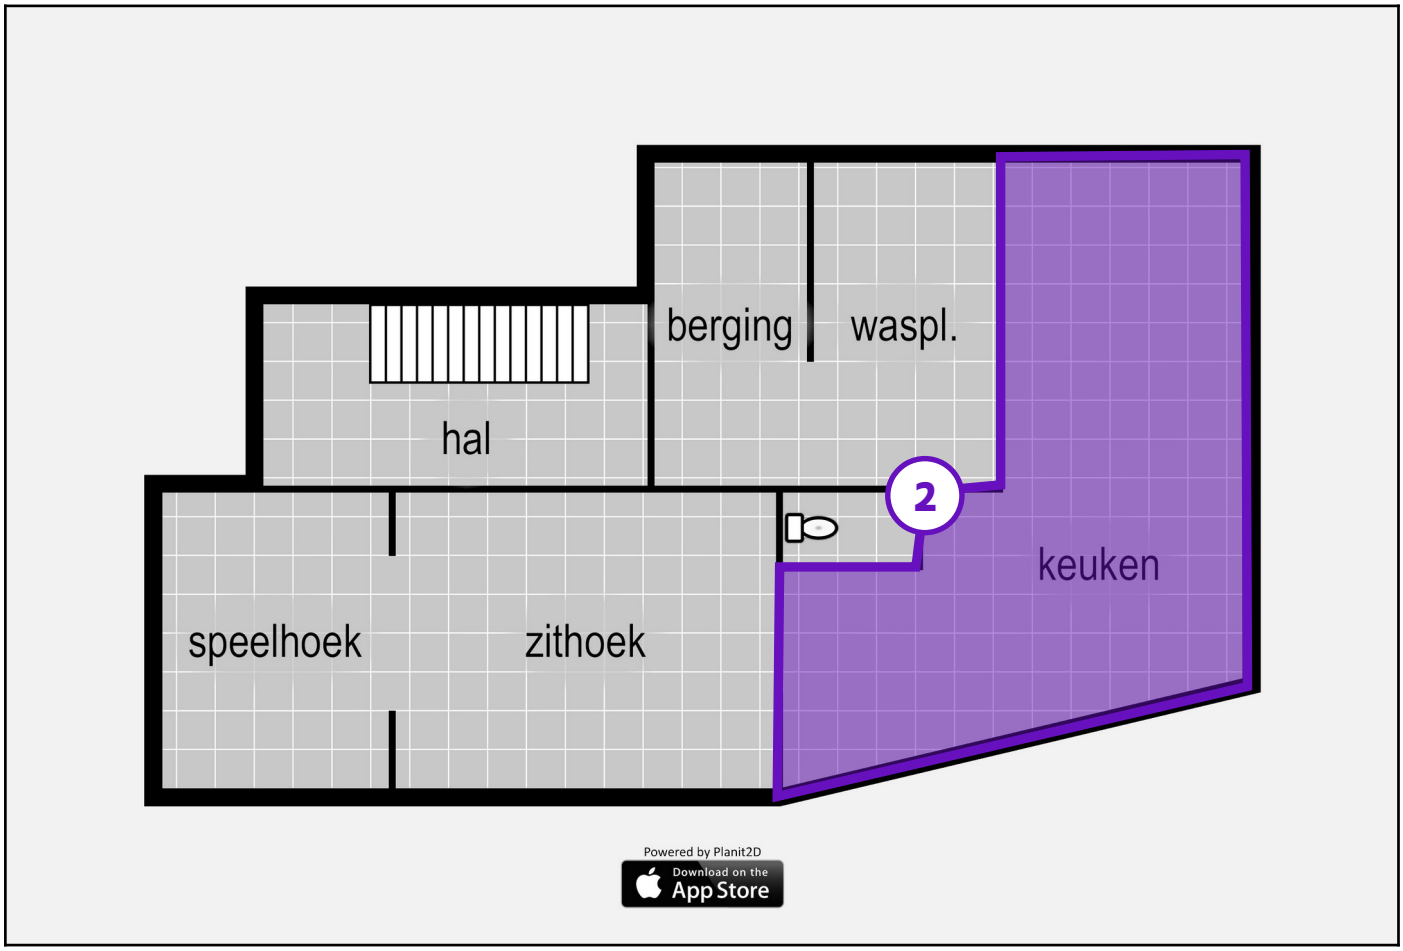

Legende van plan 1.13: Gelijkvloers

Beschrijving	Type	Actie
2. Plafonds bestaande uit voorzetpanelen	Advies	-


Plan 1.14: Verdieping 1

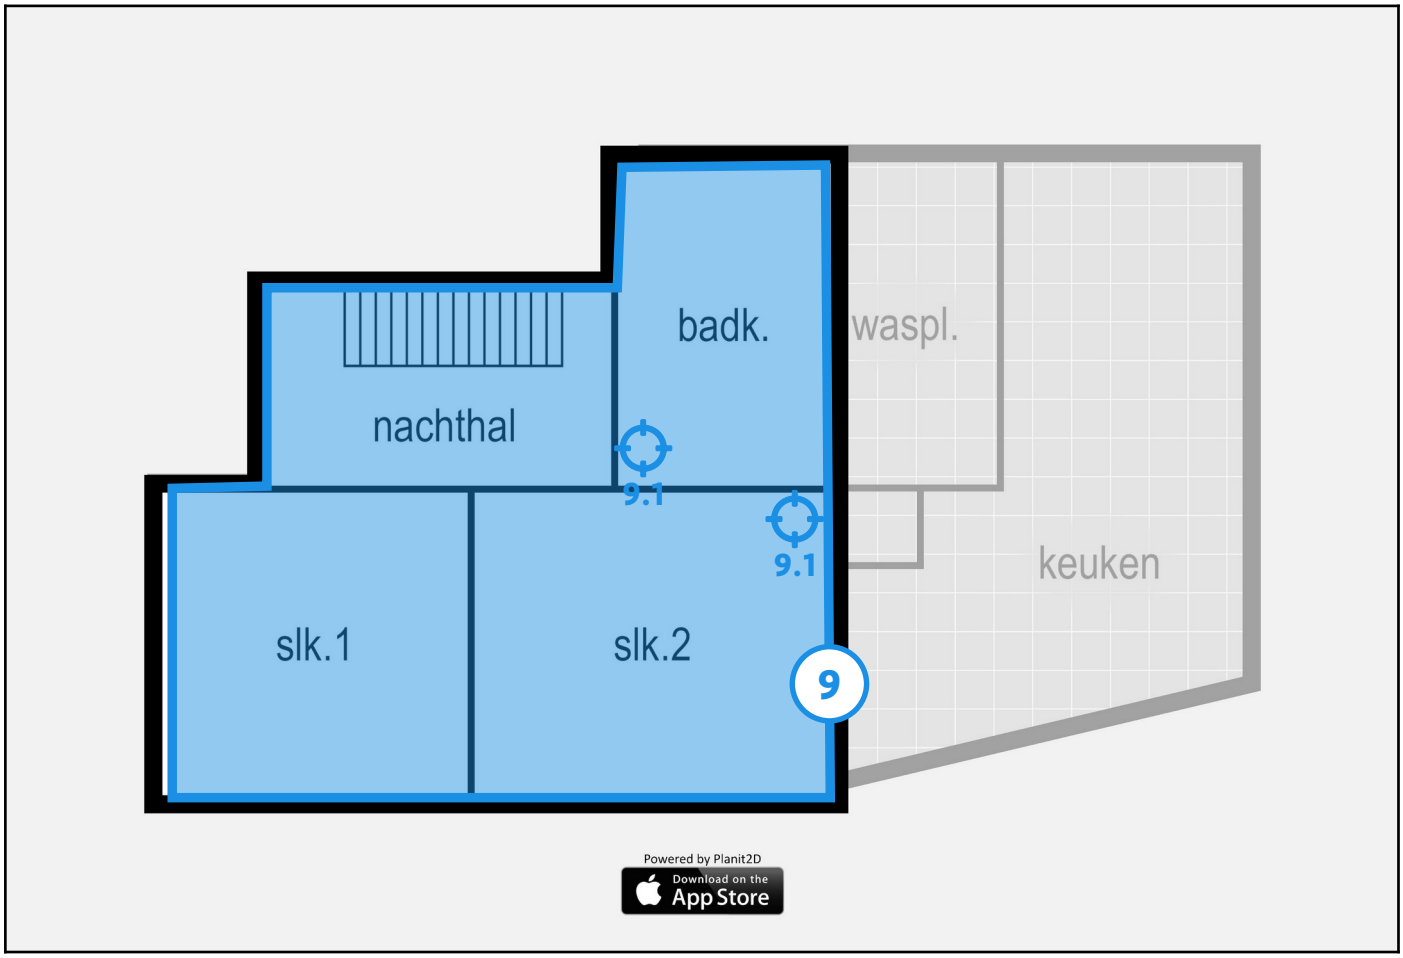

Legende van plan 1.14: Verdieping 1

Beschrijving	Type	Actie
9. Pleisterwerk plafonds	Geen asbest	-
9.1 Code: MM02	Mengmonster	-


Plan 1.15: Verdieping 1

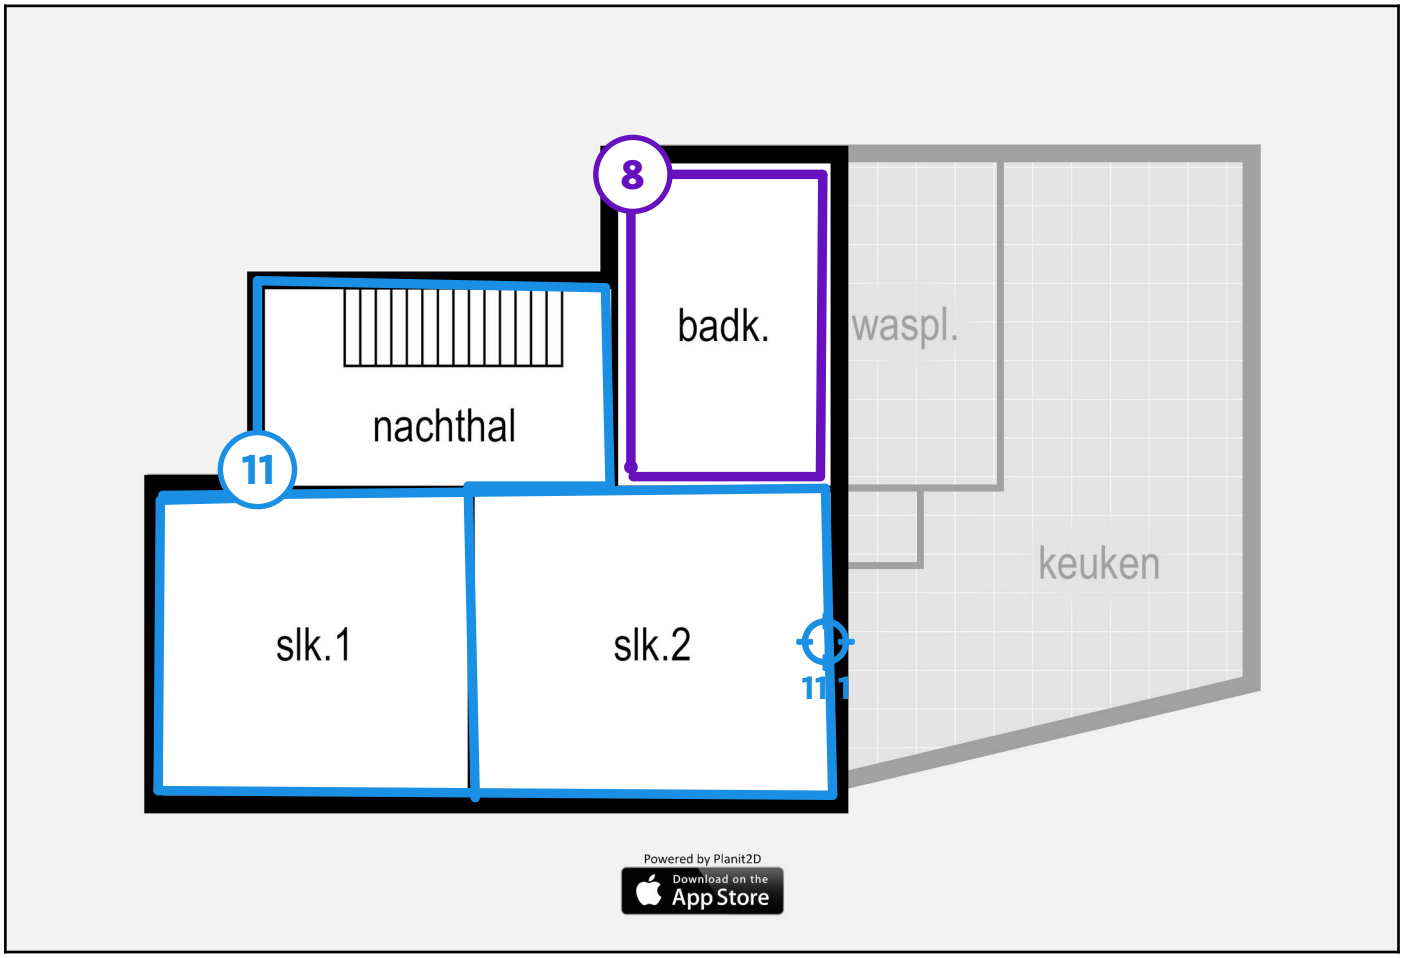

Legende van plan 1.15: Verdieping 1

Beschrijving	Type	Actie
8. Faiencetegels (lijm)	Advies	-
11. Pleisterwerk wanden	Geen asbest	-
11.1 Code: MM01	Mengmonster	-


Plan 1.16: Verdieping 1

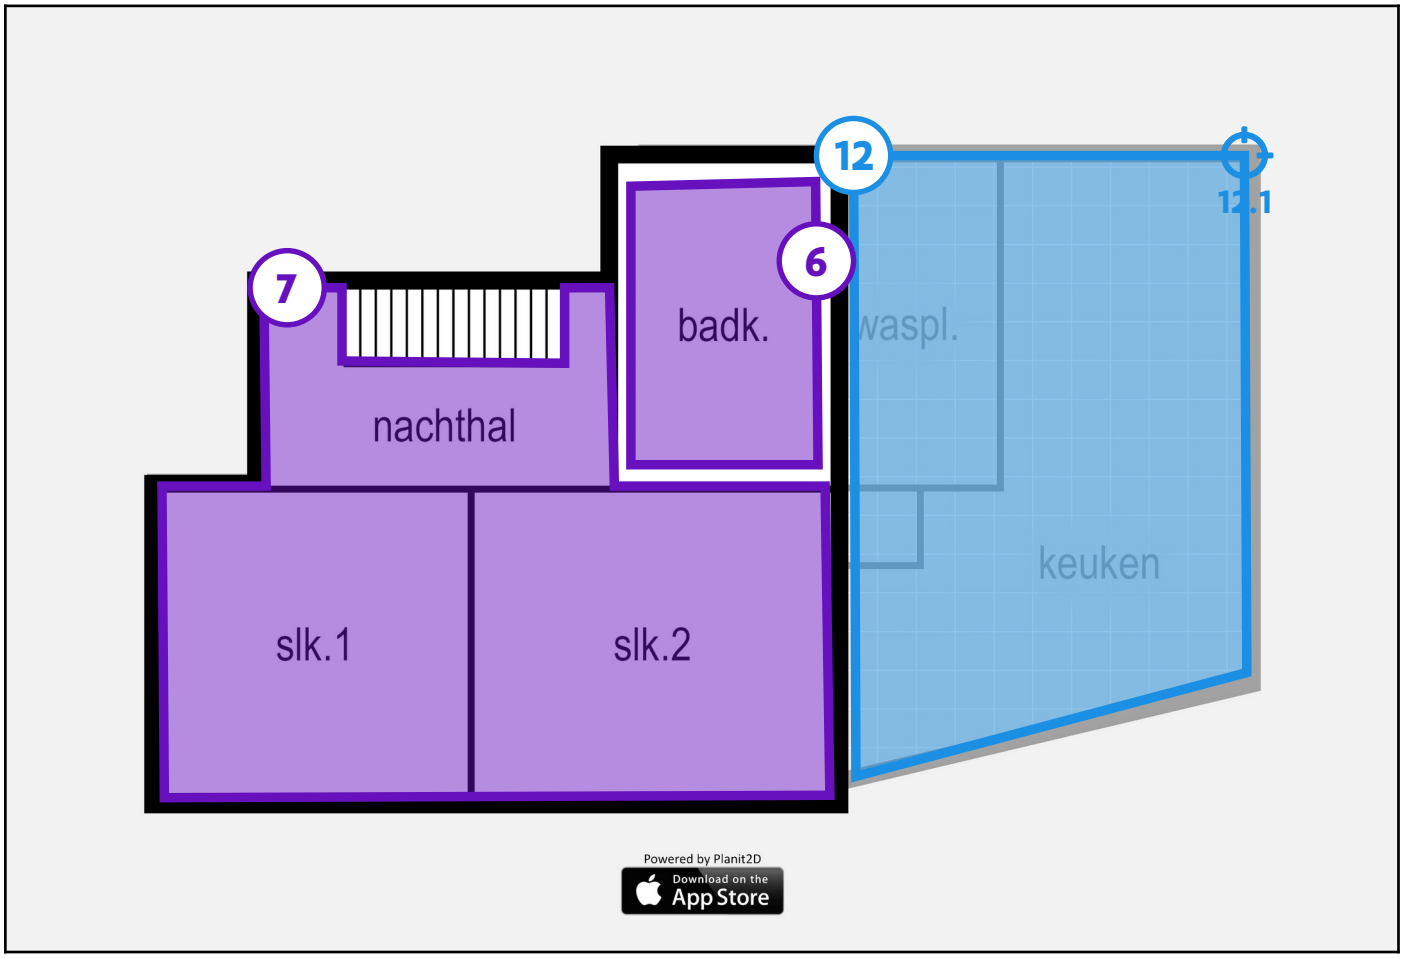

Legende van plan 1.16: Verdieping 1

Beschrijving	Type	Actie
6. Vloerzeil niet verdacht	Advies	-
7. Laminaat / parket	Advies	-
12. Roofing plat dak achterbouw	Geen asbest	-
12.1 Code: PS04	Puntmonster	-


Plan 1.17: Verdieping 2

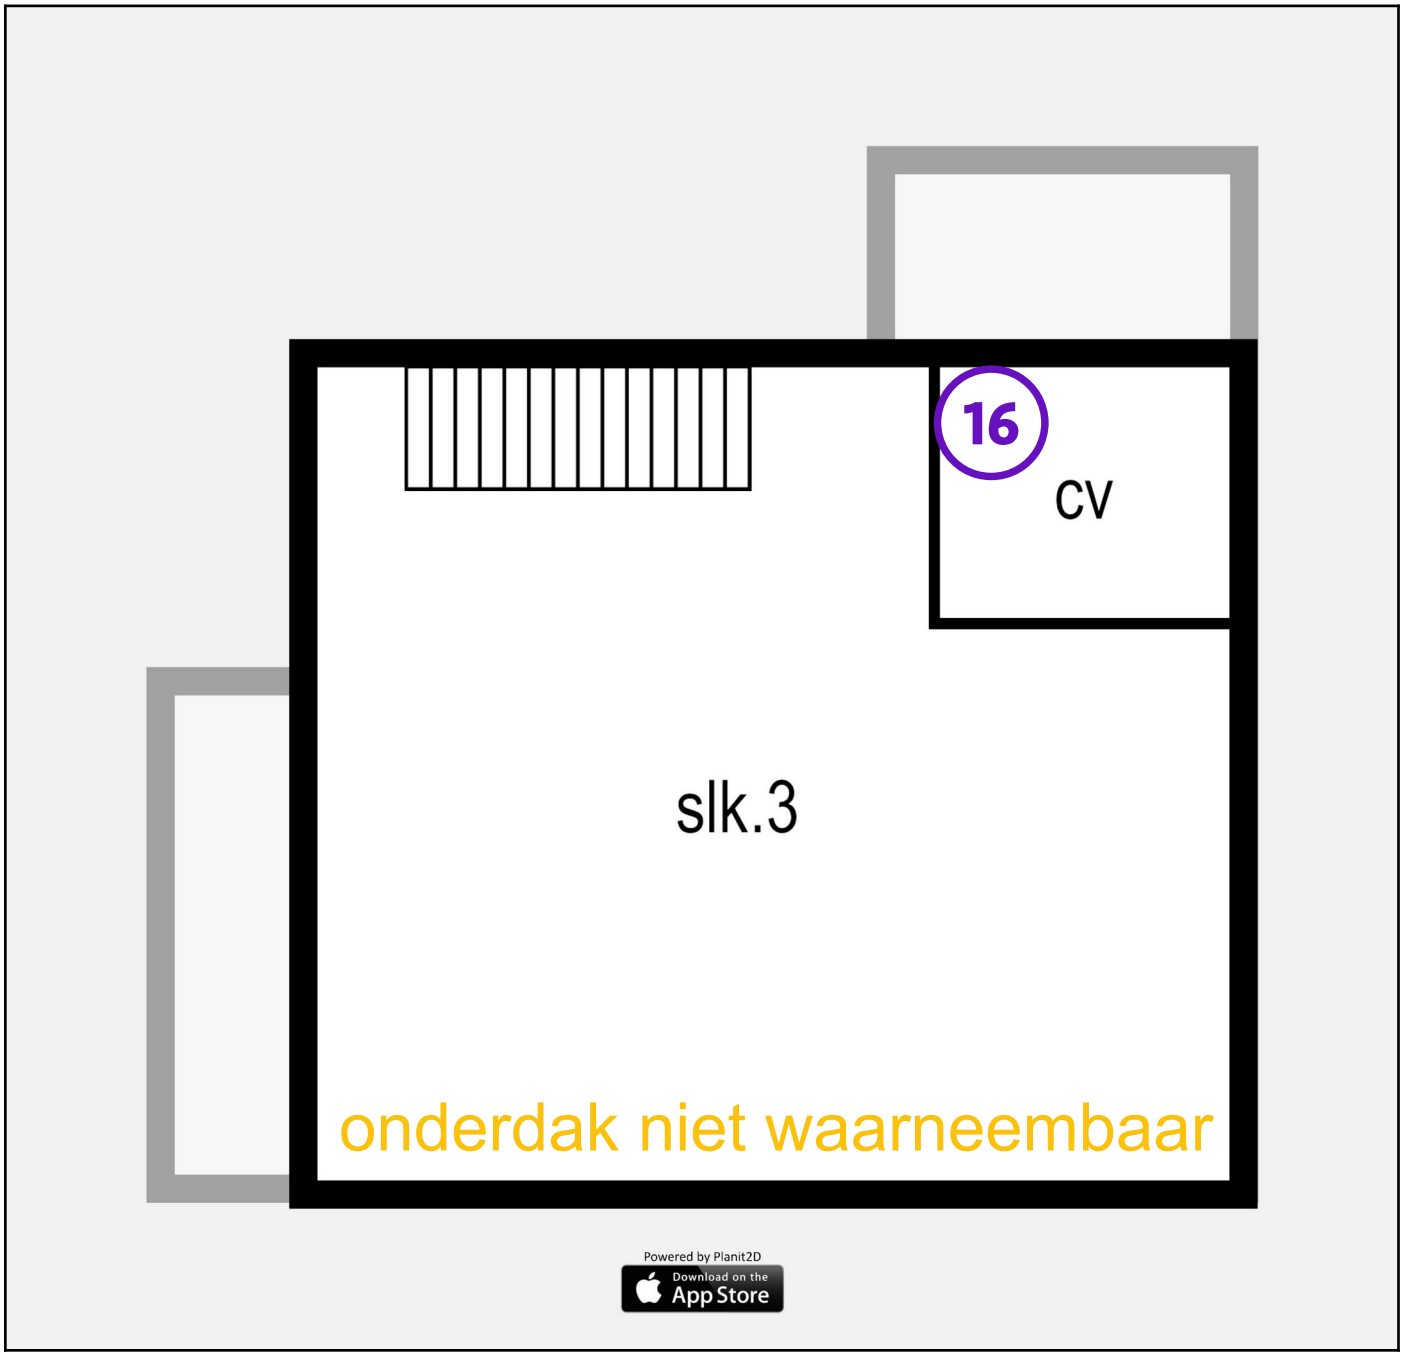

Legende van plan 1.17: Verdieping 2

Beschrijving	Type	Actie
16. CV-ketel (niet verdacht - geen risicobouwjaar)	Overige ruimte of materiaal	-
17. Onderdak (niet waarneembaar)	Overige ruimte of materiaal	-


Plan 1.18: Verdieping 2

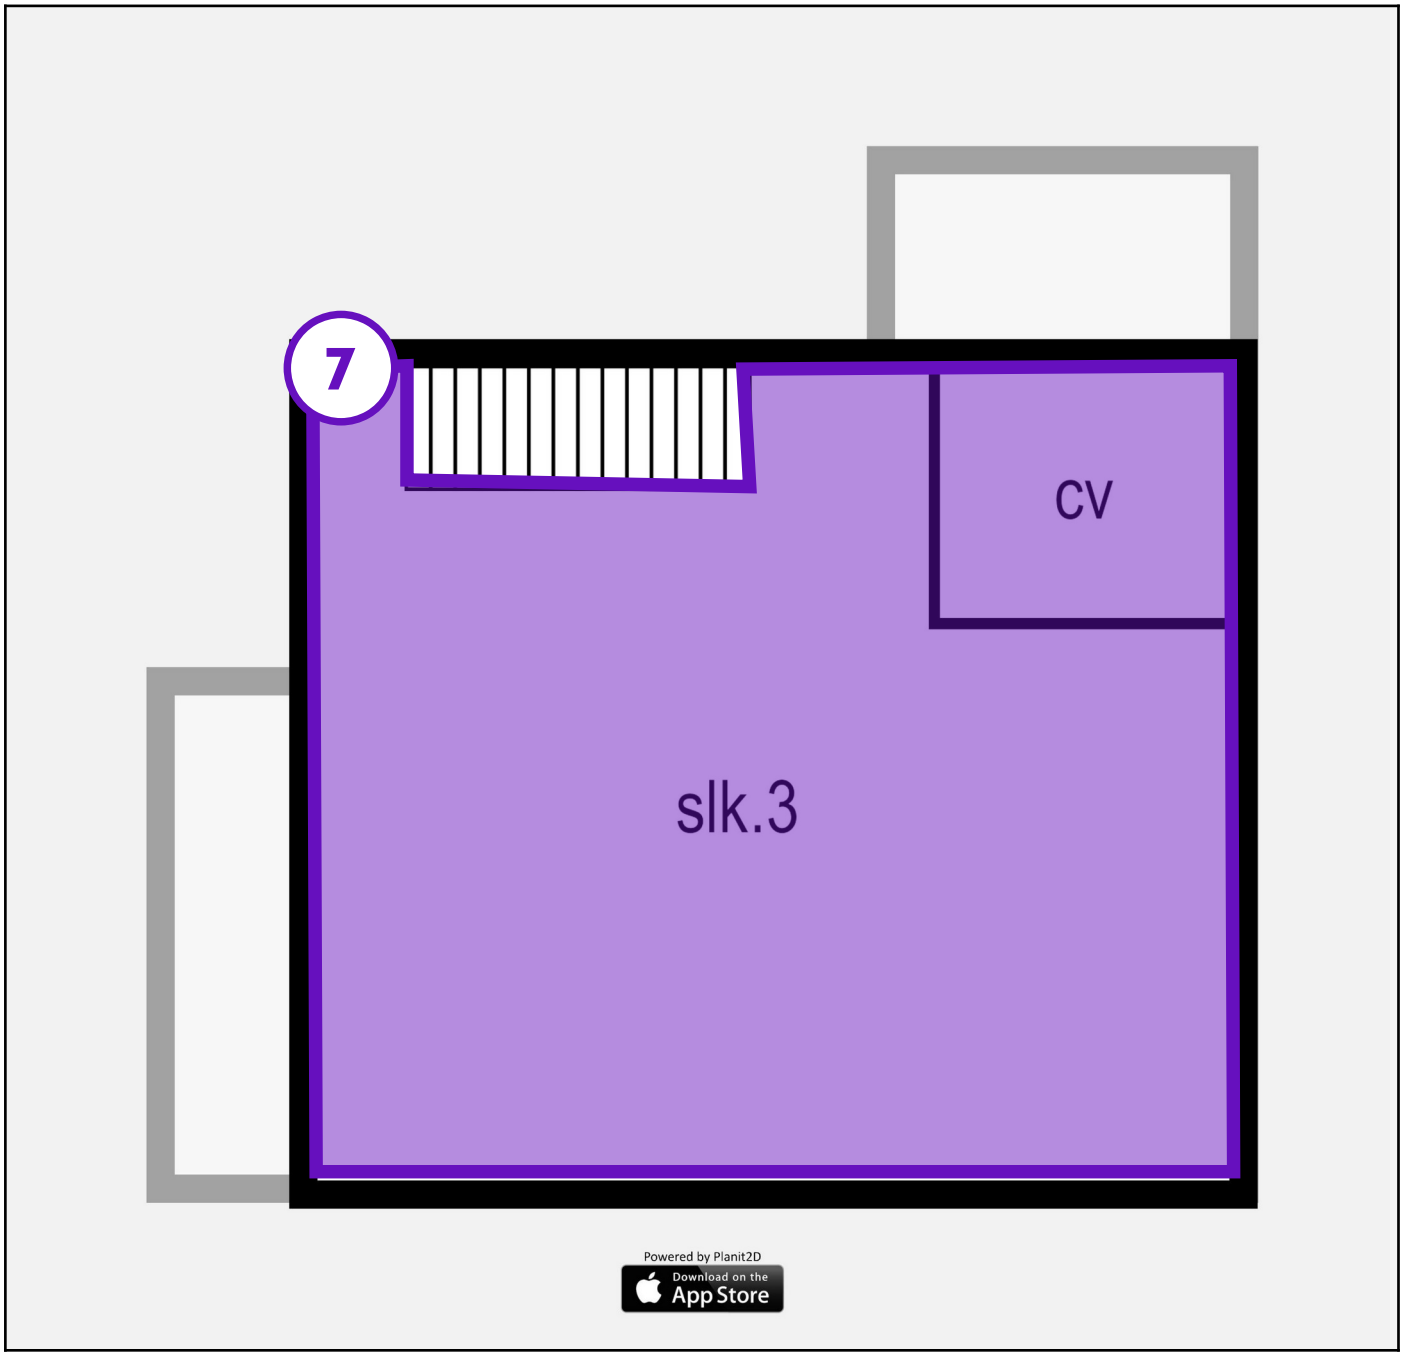

Legende van plan 1.18: Verdieping 2

Beschrijving	Type	Actie
7. Laminaat / parket	Advies	-


Plan 1.19: Verdieping 2

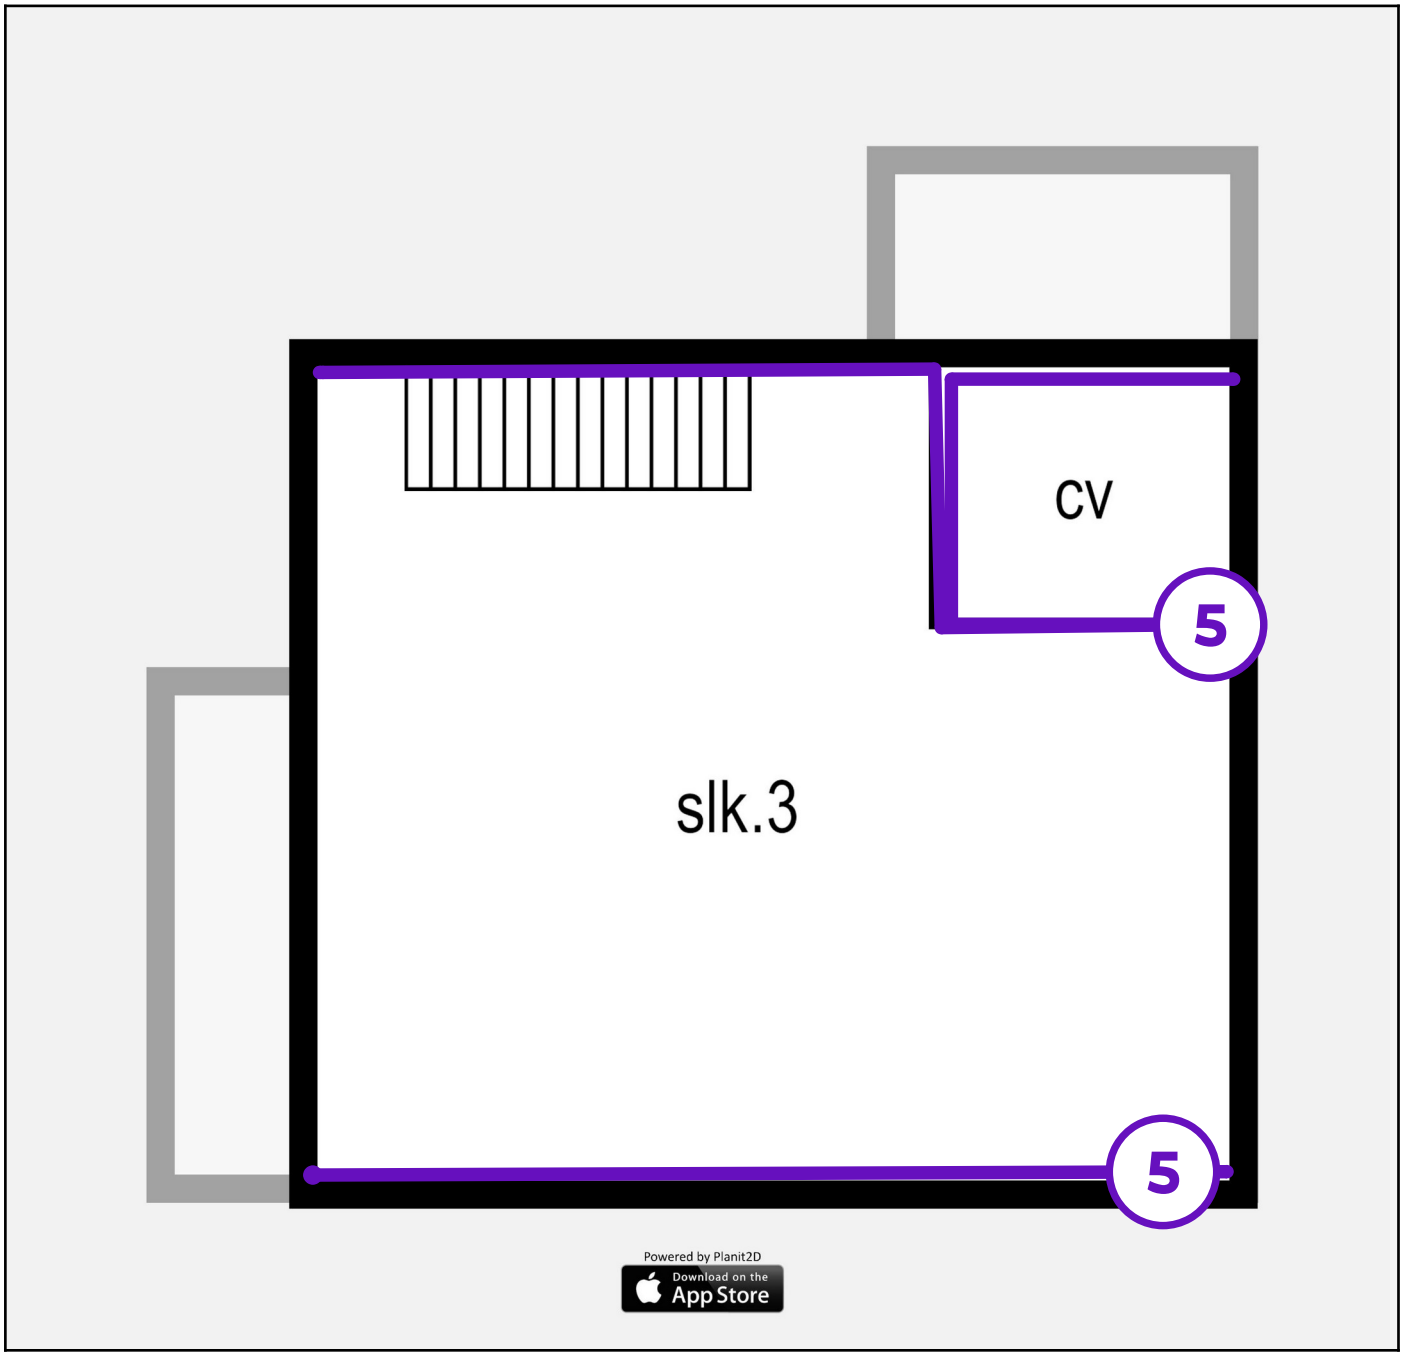

Legende van plan 1.19: Verdieping 2

Beschrijving	Type	Actie
5. Muren bestaande uit voorzetpanelen	Advies	-

Plan 1.20: Verdieping 2

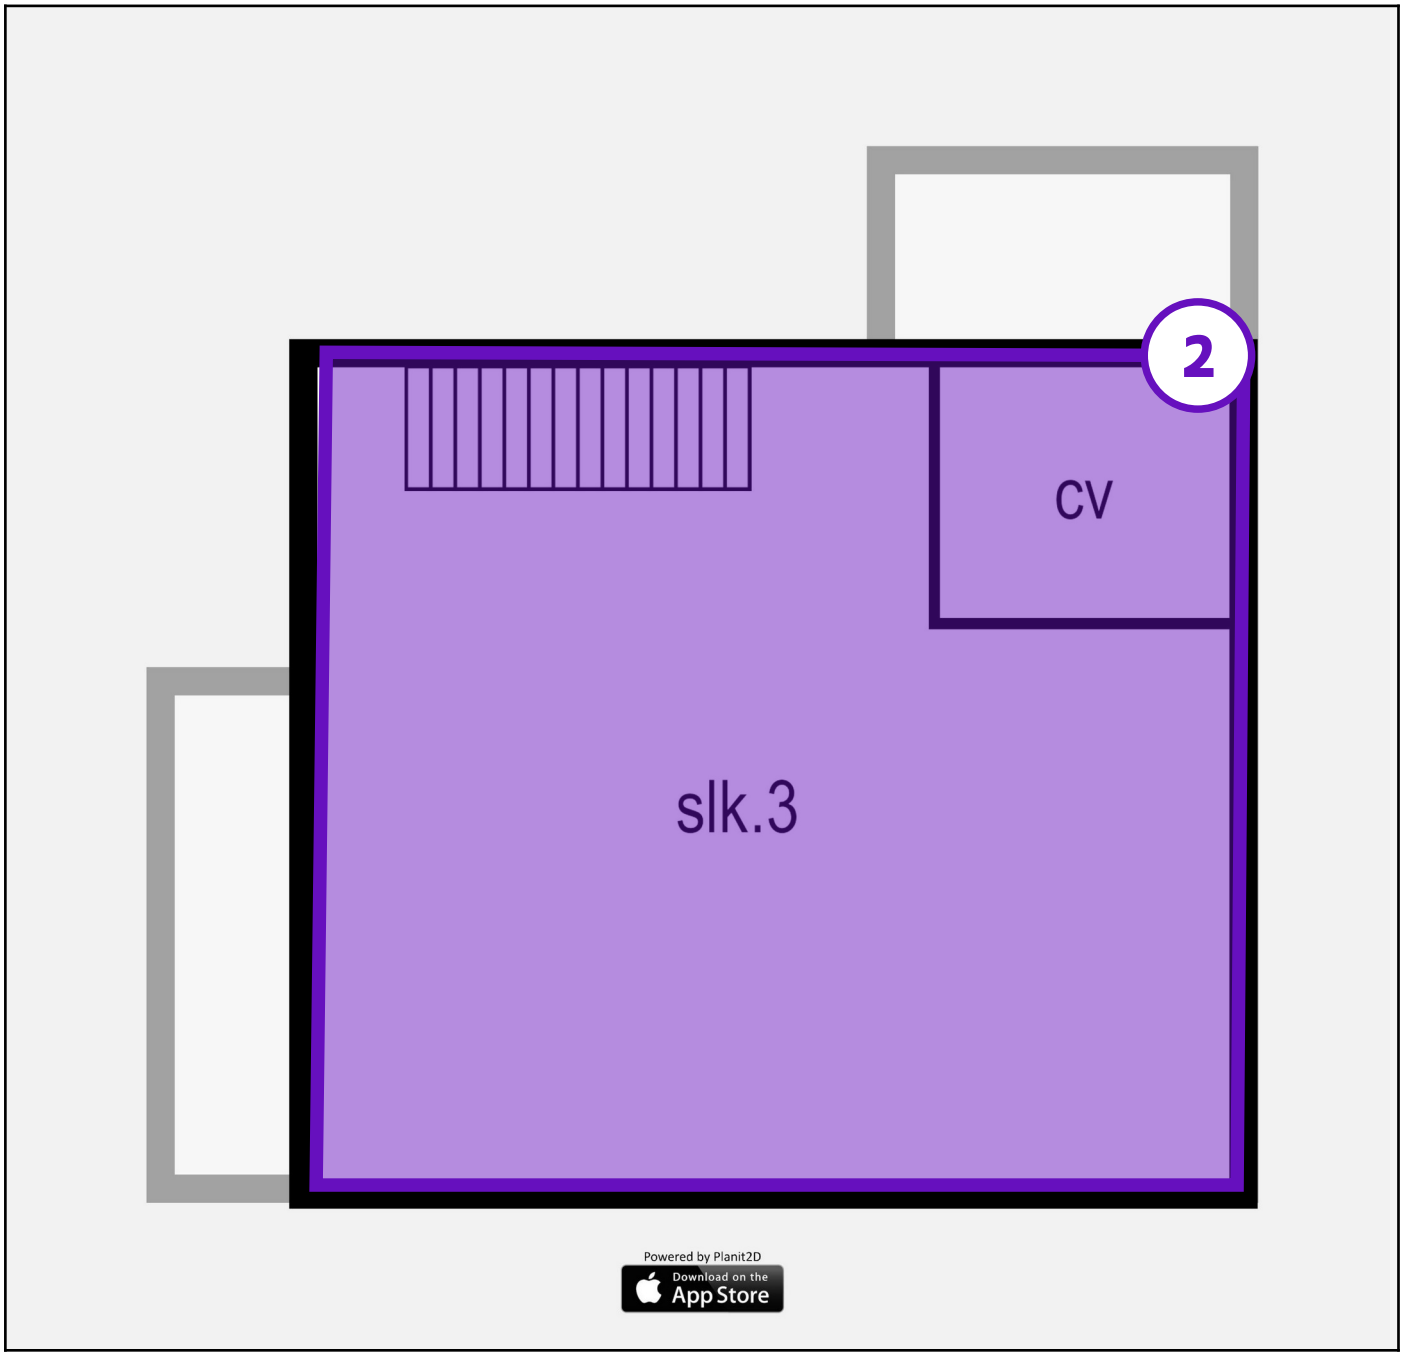

Legende van plan 1.20: Verdieping 2

Beschrijving	Type	Actie
2. Plafonds bestaande uit voorzetpanelen	Advies	-

Zone 2: Overig gebied



Tijdens de inspectie vastgesteld:

0 Asbestmaterialen

0 Beperkingen

0 Roerende goederen


0 Puin, steenslag, (water)bodem

1 Advies

0 Geen asbest

0 Afdruipzones/afvloeizones

Plan 2.1: Vaststellingen buiten de constructies

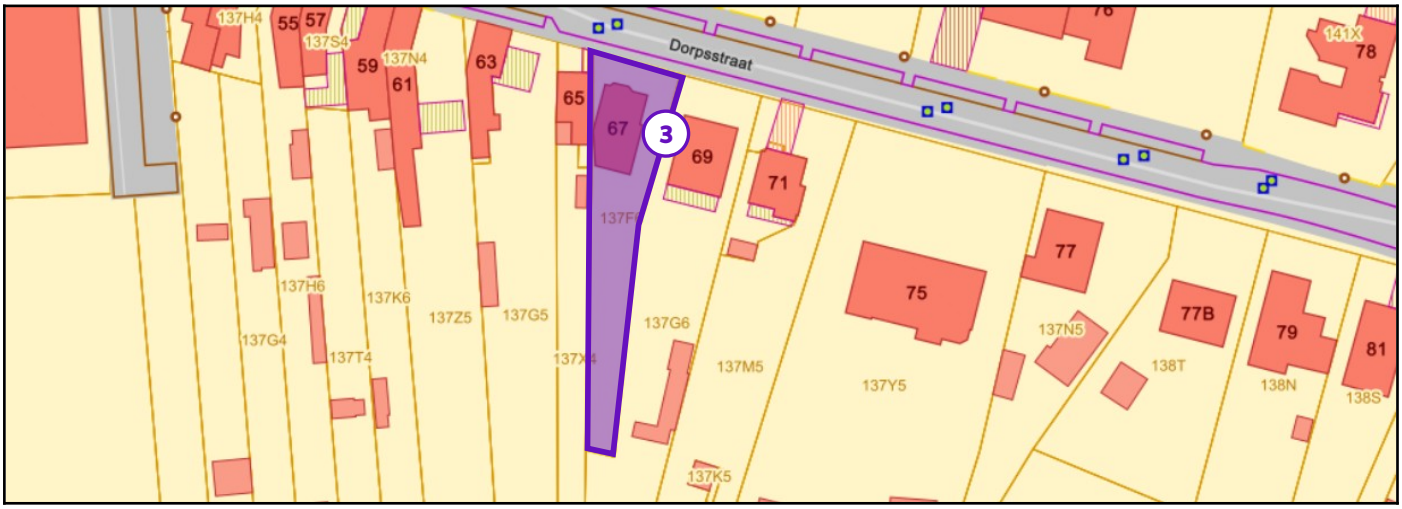

Legende van plan 2.1: Vaststellingen buiten de constructies

Beschrijving	Type	Actie
3. Tuin, grondstuk en terras	Advies	-

Beperkingen

Fiche 1: Dak (beperking)

Beperking



Situeringsfoto

Conclusie

Tijdelijke beperking

Reden: Het te onderzoeken materiaal situeert zich hoger dan 3,50 m te rekenen vanaf een veilige ondergrond

Uitleg van de asbestdeskundige: Onderzoeksbeperking wegens bereikbaarheid (hoogte):

• Vaststelling: Het te onderzoeken constructie-element (plat dak uitbouw) bevindt zich op een hoogte van meer dan 3,50 meter, gemeten vanaf een veilige en vaste ondergrond.

• Protocol & Beperking: Conform de richtlijnen van het OVAM-inspectieprotocol (fysieke bereikbaarheid en de Welzijnswet) is deze zone niet veilig bereikbaar binnen het standaard niet-destructieve onderzoek. Dit vormt een geldige onderzoeksbeperking.

• Conclusie / Advies: De toepassingen binnen deze zone konden niet visueel worden beoordeeld of bemonsterd. Voorafgaand aan eventuele toekomstige renovatie-, onderhouds- of afbraakwerken op deze hoogte, dient een aanvullend (destructief) onderzoek met gepaste hoogtetechnieken of stellingen te worden uitgevoerd om de aanwezigheid van asbest uit te sluiten.

Terug te vinden op volgend plan


Zone 1: Woonhuis

- Plan 1.6: Geopunt woning

Adviezen

Fiche 2: Plafonds bestaande uit voorzetpanelen

Advies

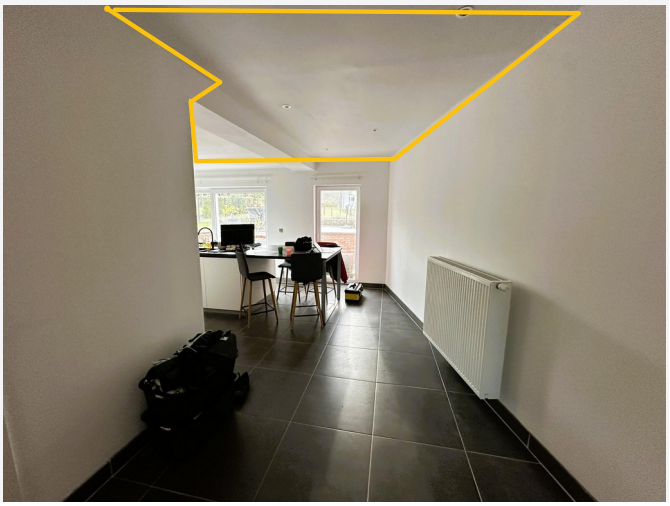

Situeringsfoto



Detailfoto

Informatie over een niet-asbestverdacht materiaal

Diverse plafonds binnen de inspectielocatie zijn afgewerkt met voorzetpanelen (schroten of platen), waardoor de achterliggende structuur niet visueel kon worden geïnspecteerd.

• Vaststelling: De zichtbare plafondafwerking is op basis van de materiaalkarakteristieken inherent niet-asbestverdacht.

• Beperking (Onderzoeksbeperking): Omdat het om een niet-destructief onderzoek gaat, verhinderen deze panelen de inspectie van de achterliggende, oorspronkelijke opbouw. De aanwezigheid van oudere constructielagen, historisch plafondpleisterwerk of eventuele asbestverdachte isolatiematerialen boven het verlaagde plafond kan bijgevolg niet volledig worden uitgesloten.

• Advies: Bij toekomstige renovatie- of breekwerken waarbij deze panelen worden gedemonteerd, dient de vrijgekomen historische plafondstructuur voorafgaandelijk te worden gecontroleerd op de aanwezigheid van asbest (zoals asbesthoudend pleisterwerk of isolatieplaten).

Terug te vinden op volgende plannen

Zone 1: Woonhuis

- Plan 1.13: Gelijkvloers
- Plan 1.20: Verdieping 2

Detailinformatie

Basis voor advies	De asbestdeskundige beoordeelt het materiaal als niet-asbestverdacht.
Primaire drager	Plafond

Fiche 3: Tuin, grondstuk en terras

Advies



Situeringsfoto



Detailfoto

Informatie over een niet-asbestverdacht materiaal

Tijdens de inspectie van de tuin en het bijbehorende grondstuk werden, los van de reeds afzonderlijk beschreven constructies en toepassingen, geen aanvullende visueel waarneembare asbestverdachte materialen aangetroffen.

• Vaststelling: De inspectie van de onverharde en verharde zones rondom de woning wees uit dat er geen losliggende asbestverdachte materialen (zoals fragmenten van golfplaten of asbestcement) op het maaiveld aanwezig zijn.

• Beperking: Dit betreft een louter visuele inspectie van de oppervlakte (het maaiveld). Eventueel historisch ingegraven asbestverdacht materiaal of ondergrondse toepassingen (zoals oude nutsleidingen of bouwafval) kunnen binnen dit onderzoek niet worden uitgesloten.

Terug te vinden op volgend plan

Zone 2: Overig gebied

- Plan 2.1: Vaststellingen buiten de constructies

Detailinformatie

Basis voor advies	Beoordeling op basis van expertise, zonder een vaststelling door de asbestdeskundige.

Fiche 4: Golfplaat in doek niet-verdacht

Advies



Situeringsfoto



Detailfoto

Informatie over een niet-asbestverdacht materiaal

Materiaalapplicatie: Hellende / Platte dakbedekking (Zachte golfplaten)

Vastgesteld materiaal: Verweerde zachte golfplaat (doek/bitumen geimpregneerd met harsen)

Monsterneming: Nee, niet van toepassing (inherent niet-asbestverdacht materiaal)

Vaststelling:

Tijdens het niet-destructief onderzoek werd op de dakconstructie de aanwezigheid vastgesteld van zachte, flexibele golfplaten (samengesteld uit organisch doek/vezels geïmpregneerd met bitumen/harsen). Dit type bitumen- of harsgebonden doekgolfplaat betreft op basis van de materiaaleigenschappen en het OVAM-inspectieprotocol een inherent niet-asbestverdachte toepassing. Er werd bijgevolg geen monsterneming uitgevoerd. De hoeveelheid werd ter plaatse zo nauwkeurig mogelijk opgemeten.

Beperking / Risico:

Risico: Het materiaal is niet asbestverdacht. Gezien de vastgestelde verweerde staat kan er wel sprake zijn van verminderde mechanische sterkte of waterdichtheid van het materiaal zelf, maar hieraan is geen risico op het vrijkomen van asbestvezels verbonden.

Inspectiebeperking: De opgemeten hoeveelheden betreffen een indicatieve en zo nauwkeurig mogelijke meting ter plaatse; hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Eventuele onderliggende of niet-zichtbare constructie-elementen die niet-destructief niet waarneembaar zijn, vallen buiten de reikwijdte van deze specifieke vaststelling.

Advies:

Beheer: Aangezien het materiaal niet asbesthoudend is, geldt er vanuit de asbestregelgeving geen verplichting tot verwijdering of speciaal beheer.

Bij renovatie of vervanging: Bij het vervangen van de verweerde golfplaten kan het afval via de reguliere afvalstromen (bouw- en sloopafval of brandbaar afval, afhankelijk van de lokale regelgeving van het recyclagepark) worden afgevoerd.

Terug te vinden op volgend plan

Zone 1: Woonhuis

- Plan 1.5: Geopunt woning

Detailinformatie

Basis voor advies	De asbestdeskundige beoordeelt het materiaal als niet-asbestverdacht.

Fiche 5: Muren bestaande uit voorzetpanelen

Advies



Situeringsfoto



Detailfoto

Informatie over een niet-asbestverdacht materiaal

Diverse muren zijn afgewerkt met niet-asbestverdachte voorzetpanelen, waardoor de achterliggende structuur niet visueel kon worden geïnspecteerd.

• Vaststelling: De zichtbare afwerkingslaag (zoals gipskartonplaten of moderne systeemwanden) bevat op basis van de materiaalkarakteristieken geen visueel waarneembare asbestverdachte elementen.

• Beperking (Onderzoeksbeperking): Omdat het om een niet-destructief onderzoek gaat, verhinderen deze panelen de inspectie van de achterliggende, oorspronkelijke opbouw. De aanwezigheid van oudere constructielagen, historisch pleisterwerk of asbestverdachte isolatiematerialen achter de voorzetwanden kan bijgevolg niet volledig worden uitgesloten.

• Advies: Bij toekomstige renovatie- of breekwerken waarbij deze voorzetpanelen worden verwijderd, dient de vrijgekomen historische structuur en het pleisterwerk voorafgaandelijk te worden gecontroleerd op de aanwezigheid van asbest.

Terug te vinden op volgende plannen

Zone 1: Woonhuis

- Plan 1.12: Gelijkvloers
- Plan 1.19: Verdieping 2

Detailinformatie

Basis voor advies	De asbestdeskundige beoordeelt het materiaal als niet-asbestverdacht.
Primaire drager	Binnenwand

Fiche 6: Vloerzeil niet verdacht

Advies



Situeringsfoto



Detailfoto

Informatie over een niet-asbestverdacht materiaal

De aanwezige vinylvloerbekleding (vloerzeil) is voorzien van een onderlaag bestaande uit organische of kunststof vezels en is geclassificeerd als niet-asbestverdacht.

• Materiaalkarakteristiek & Evaluatie: De vloerafwerking werd ter plaatse visueel en mechanisch onderzocht. De onderliggende vezelstructuur betreft uitsluitend brandbare, organische vezels of moderne kunststofvezels (zoals synthetisch vilt of een schuimrug). Deze specifieke materiaalsamenstelling bevat geen asbestmineralen.

• Conclusie: Op basis van de intrinsieke producteigenschappen valt deze specifieke toepassing buiten de asbestrisicoklasse, waardoor een laboratoriumanalyse niet vereist is.

Terug te vinden op volgend plan

Zone 1: Woonhuis


- Plan 1.16: Verdieping 1

Detailinformatie


Basis voor advies	De asbestdeskundige beoordeelt het materiaal als niet-asbestverdacht.

Fiche 7: Laminaat / parket

Advies

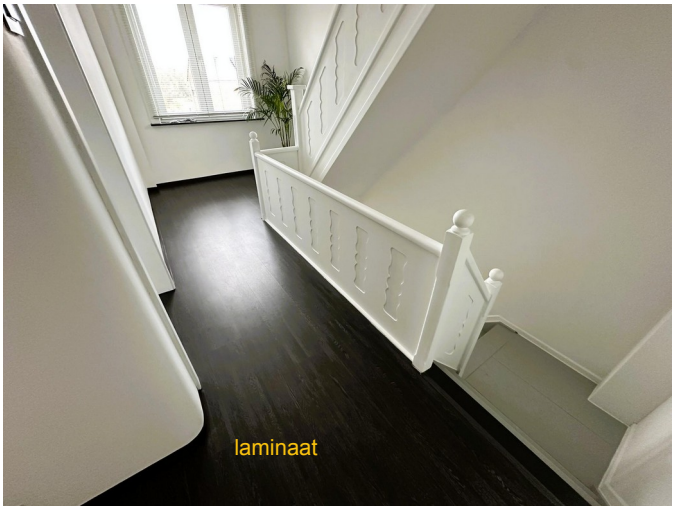

Situeringsfoto

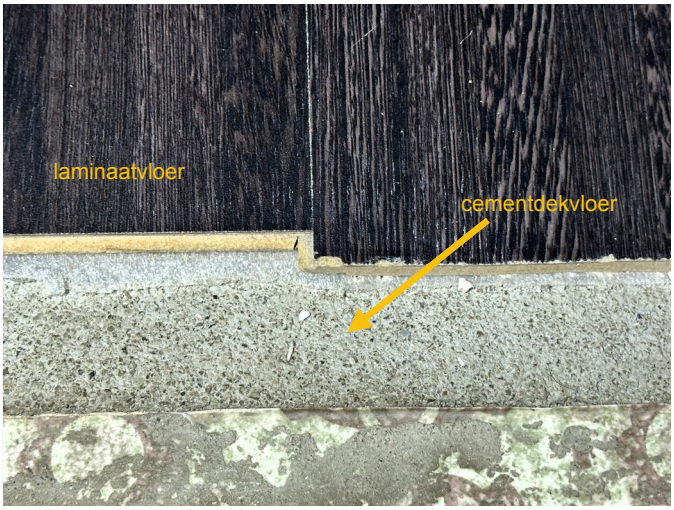

Detailfoto

Informatie over een niet-asbestverdacht materiaal

De zichtbare vloerafwerking (laminaat / parket) en OSB plaat op de zolderkamer is inherent niet-asbestverdacht. ter hoogte van overgangen, spleten en kieren kon enkel onderliggende cementdekvloer waargenomen worden (steekproef lokaal).

• Beperking: Omdat het een niet-destructief onderzoek betreft, kon de opbouw onder de huidige vloerbekleding niet visueel worden geïnspecteerd of bemonsterd. De aanwezigheid van een onderliggende, oudere asbestverdachte vloerbedekking (zoals vinyl of een asbesthoudende lijmlaag) kan bijgevolg niet volledig worden uitgesloten.

• Advies: Bij toekomstige renovatie- of afbraakwerken waarbij deze vloer wordt verwijderd, dient de onderlaag voorafgaandelijk te worden gecontroleerd op de aanwezigheid van asbest.

Terug te vinden op volgende plannen

Zone 1: Woonhuis


- Plan 1.16: Verdieping 1
- Plan 1.18: Verdieping 2

Detailinformatie


Basis voor advies	De asbestdeskundige beoordeelt het materiaal als niet-asbestverdacht.

Fiche 8: Faiencetegels (lijm)

Advies

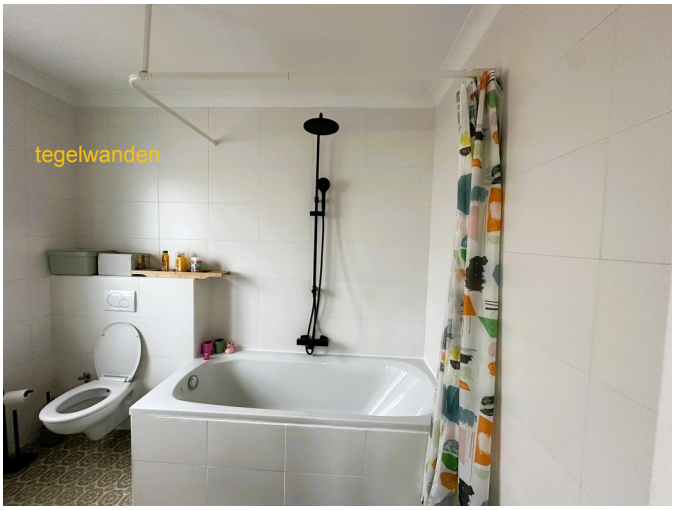

Situeringsfoto

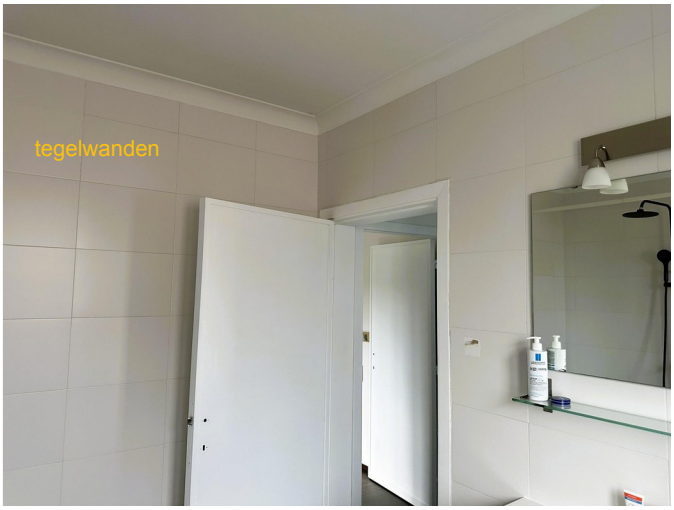

Detailfoto

Informatie over een materiaal dat de asbestdeskundige niet kan waarnemen of vaststellen

Binnen de wooneenheid zijn betegelde wanden aanwezig waarvan de achterliggende tegellijm dateert uit een risicoperiode.

• Vaststelling & Beperking: De achterliggende lijmlaag kon visueel niet rechtstreeks worden waargenomen of beoordeeld. Conform de richtlijnen van het OVAM-inspectieprotocol wordt de lijm daarom preventief gecategoriseerd als asbestverdacht.

• Monstername: Omdat een representatieve monstername van de lijmlaag niet mogelijk is zonder de tegels permanent te beschadigen (destructief handelen), is er binnen dit niet-destructieve onderzoek geen monster genomen.

• Nuancering: Op basis van de specifieke materiaaleigenschappen en de uitvoering van dit type tegelwerk wordt de praktische kans op de aanwezigheid van asbesthoudende lijm als gering ingeschat. Dit sluit de aanwezigheid echter niet juridisch uit.

• Advies: Bij toekomstige renovatie- of afbraakwerken waarbij het tegelwerk wordt verwijderd, dient de vrijgekomen lijmlaag voorafgaandelijk te worden gecontroleerd of via monstername laboratoriumtechnisch te worden uitgesloten.

Terug te vinden op volgend plan

Zone 1: Woonhuis

- Plan 1.15: Verdieping 1

Detailinformatie

Basis voor advies	Beoordeling op basis van expertise, zonder een vaststelling door de asbestdeskundige.

Geen asbest

Fiche 9: Pleisterwerk plafonds

Geen asbest



Overzichtsfoto



Detailfoto

Conclusie

Geen asbest

Terug te vinden op volgende plannen

Zone 1: Woonhuis

- Plan 1.9: Kelder
- Plan 1.10: Gelijkvloers
- Plan 1.14: Verdieping 1

Detailinformatie

Monstername

#	Type	Referentie	Resultaat
9.1	Mengmonster	MM02	Geen asbest

Technische gegevens

Beschrijving	Pleisterwerk plafonds
Omgeving	Binnen
Primaire drager	Plafond
Bindmiddel van materiaal	Gips - kalk
Gebondenheid op basis van bindmiddel	Niet-hechtgebonden
Hoeveelheid (oppervlakte - dikte - aantal)	• 180,00 m^2 - 1,00 cm - 1 stuk
Totaal volume	1,80 m^3
Identificatiemethode	Een monstername door de asbestdeskundige met laboanalyse door een asbestlabo.
Destructieve handeling voor identificatie	Nee
Opmerking	Diverse plafonds binnen de inspectielocatie zijn afgewerkt met traditioneel plafondpleisterwerk. • Strategie en Monstername: Conform de richtlijnen van het inspectieprotocol is er gestreefd naar een representatieve monsterneming verspreid over de verschillende risicozones. Hierbij is (waar mogelijk en toegankelijk) gekozen voor monsternames in een droge ruimte (slaapkamer), een natte ruimte (keuken of badkamer), de traphal en de stookruimte. • Kwantificering: De in dit attest opgenomen hoeveelheden zijn gebaseerd op een zo nauwkeurig mogelijke opmeting ter plaatse. Deze volumebepaling is indicatief; er kunnen bijgevolg geen rechten aan worden ontleend.

Fiche 10: Cementen smeerlaag kelderwanden

Geen asbest



Overzichtsfoto



Detailfoto

Conclusie

Geen asbest

Terug te vinden op volgend plan

Zone 1: Woonhuis

- Plan 1.8: Kelder

Detailinformatie

Monstername

#	Type	Referentie	Resultaat
10.1	Mengmonster	MM03	Geen asbest

Technische gegevens

Beschrijving	Cementen smeerlaag kelderwanden
Omgeving	Binnen
Primaire drager	Binnenwand
Bindmiddel van materiaal	Cement
Gebondenheid op basis van bindmiddel	Hecht
Hoeveelheid (gewicht - aantal)	• 120,00 kg - 1 stuk
Totaal gewicht	120,00 kg
Identificatiemethode	Een monstername door de asbestdeskundige met laboanalyse door een asbestlabo.
Destructieve handeling voor identificatie	Nee
Opmerking	De kelderwanden zijn afgewerkt met een gecementeerde bezettingslaag (cementering). • Monsterneming: Ter hoogte van reeds aanwezige, historische beschadigingen in de cementeerlaag werd een representatief monster genomen conform de richtlijnen van het inspectieprotocol. Dit zorgde ervoor dat de monstername volledig niet-destructief kon worden uitgevoerd zonder bijkomende schade aan de waterdichtheid van de kelderstructuur toe te brengen. • Kwantificering: De in dit attest opgenomen hoeveelheid is gebaseerd op een zo nauwkeurig mogelijke opmeting ter plaatse. Deze volumebepaling is indicatief; er kunnen bijgevolg geen rechten aan worden ontleend.

Fiche 11: Pleisterwerk wanden

Geen asbest



Overzichtsfoto



Detailfoto

Conclusie

Geen asbest

Terug te vinden op volgende plannen

Zone 1: Woonhuis

- Plan 1.11: Gelijkvloers
- Plan 1.15: Verdieping 1

Detailinformatie

Monstername

#	Type	Referentie	Resultaat
11.1	Mengmonster	MM01	Geen asbest

Technische gegevens


Beschrijving	Pleisterwerk wanden
Omgeving	Binnen
Primaire drager	Binnenwand
Bindmiddel van materiaal	Gips - kalk
Gebondenheid op basis van bindmiddel	Niet-hechtgebonden
Hoeveelheid (oppervlakte - dikte - aantal)	• 240,00 m^2 - 1,50 cm - 1 stuk
Totaal volume	3,60 m^3
Identificatiemethode	Een monstername door de asbestdeskundige met laboanalyse door een asbestlabo.
Destructieve handeling voor identificatie	Nee
Opmerking	Diverse binnenwanden binnen de inspectielocatie zijn afgewerkt met traditioneel wandpleisterwerk. • Strategie en Monstername: Conform de richtlijnen van het OVAM-inspectieprotocol is er gestreefd naar een representatieve monsterneming verspreid over de verschillende functionele risicozones. Hierbij is (waar mogelijk en toegankelijk) gekozen voor monsternames in een droge ruimte (slaapkamer), een natte ruimte (keuken of badkamer), de traphal en de stookruimte. • Kwantificering: De in dit attest opgenomen hoeveelheden zijn gebaseerd op een zo nauwkeurig mogelijke opmeting ter plaatse. Deze volumebepaling is indicatief; er kunnen bijgevolg geen rechten aan worden ontleend.

Fiche 12: Roofing plat dak achterbouw

Geen asbest



Overzichtsfoto

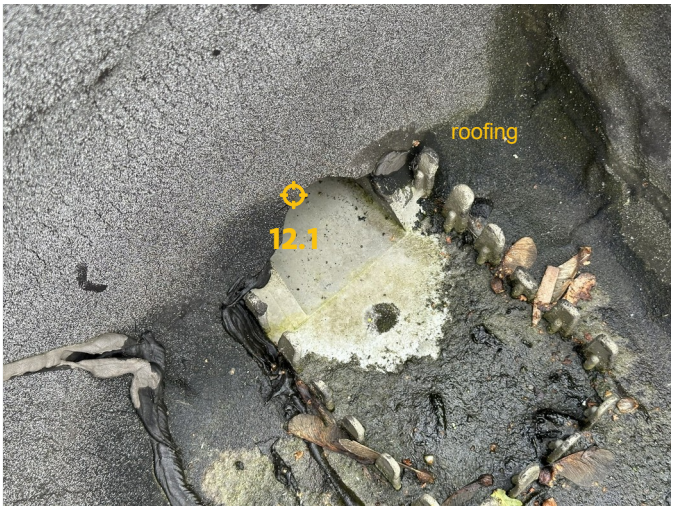

Detailfoto

Conclusie

Geen asbest

Terug te vinden op volgende plannen

Zone 1: Woonhuis

- Plan 1.4: Geopunt woning
- Plan 1.16: Verdieping 1

Detailinformatie

Monstername

#	Type	Referentie	Resultaat
12.1	Puntmonster	PS04	Geen asbest

Technische gegevens

Beschrijving	Roofing plat dak achterbouw
Omgeving	Buiten
Primaire drager	Plat dak
Bindmiddel van materiaal	Bitumen (roofing, teer, asfalt)
Gebondenheid op basis van bindmiddel	Hecht
Hoeveelheid (oppervlakte - aantal)	• 45,00 m^2 - 1 stuk
Totale oppervlakte	45,00 m^2
Identificatiemethode	Een monstername door de asbestdeskundige met laboanalyse door een asbestlabo.
Destructieve handeling voor identificatie	Nee
Opmerking	De dakbedekking van het platte dak van de achterbouw bestaat uit bitumineuze dakbedekking (roofing), welke visueel in recente staat verkeert. • Vaststelling & Beperking: De zichtbare, toplaag is recent vernieuwd. Omdat dit een niet-destructief onderzoek betreft, was het niet mogelijk om een diepgaande monstername uit te voeren tot op de historische of eventueel dieper gelegen onderlagen van de dakopbouw. • Risico: De aanwezigheid van oudere, asbestverdachte roofinglagen of asbesthoudende mastiek/lijm onder de huidige recente toplaag kan hierdoor niet volledig worden uitgesloten. • Advies: Voorafgaand aan eventuele toekomstige afbraak-, renovatie- of ingrijpende dakwerken aan deze achterbouw, wordt geadviseerd om een destructief onderzoek van de volledige dakopbouw te laten uitvoeren.

Overige ruimtes en materialen

Overige niet-asbestverdachte ruimtes en materialen

De asbestdeskundige moet tijdens de inspectie bepaalde ruimtes en materialen die vaak asbest bevatten altijd controleren. Hieronder vindt u een opsomming van de aangetroffen niet-asbestverdachte ruimtes en materialen.

Beschrijving	Notitie	Terug te vinden op plannen
Fiche 13: Dakbedekking bestaande uit pannen (niet verdacht)	De zichtbare dakbedekking van de schuine dakdelen bestaat uit dakpannen en is inherent niet-asbestverdacht. • Vaststelling: De buitenzijde van het schuine dak is afgewerkt met traditionele (keramische of betonnen) dakpannen. Dit type dakbedekking bevat op basis van de materiaalkarakteristieken geen asbestverdachte elementen. • Beperking & Voorbehoud: Deze beoordeling heeft uitsluitend betrekking op de zichtbare toplaag (de pannen). De onderliggende lagen, zoals het onderdak of de isolatiematerialen, konden vanaf de buitenzijde niet worden beoordeeld en dienen via de binnenzijde of een aparte onderdakfiche te worden gedocumenteerd.	Plan 1.7: Geopunt woning

Fiche 14: Schouw/rookgaskanaal (niet verdacht)	Beschrijving / Vaststelling: Er is binnen de geïnspecteerde zone geen asbestverdacht rookgaskanaal visueel waarneembaar. Het actieve rookgaskanaal van de centrale verwarmingsinstallatie (cv-gaswandketel) is uitgevoerd in modern metaal (of kunststof) en wordt conform de materiaalkarakteristieken geclassificeerd als inherent niet-asbestverdacht. Voorbehoud / Inspectiebeperking: Omdat het een niet-destructief onderzoek betreft, kan de aanwezigheid van ingewerkte of historische rookgaskanalen binnen de gebouwschil niet volledig worden uitgesloten. • Risico: Het is mogelijk dat eventuele historische schouwen bovendaks zijn afgebroken tijdens een eerdere dakrenovatie, waarbij de inpandige schouwkanalen, nissen of originele mantels binnen de wandstructuren bewaard zijn gebleven. • Advies: Bij toekomstige renovatie-, breek- of aanpassingswerken aan de binnenwanden dient men waakzaam te zijn voor de blootlegging van verborgen (asbestcementen) kanalen of buizen. Voorafgaand aan dergelijke ingrepen wordt een lokaal destructief onderzoek aanbevolen.	Plan 1.5: Geopunt woning
Fiche 15: Mastiek (niet verdachte silicone).	Er is geen asbestverdachte mastiek aanwezig op de inspectielocatie. • Vaststelling: Ter hoogte van de aansluitingen van de ramen en deuren aan de buitenmuren is afdichtingsmateriaal waargenomen. • Evaluatie: Dit betreft uitsluitend elastische siliconekit. Deze specifieke toepassing is inherent niet-asbestverdacht en vereist bijgevolg geen monsterneming.	-

Fiche 16: CV-ketel (niet verdacht - geen risicobouwjaar)	De centrale verwarmingsinstallatie (CV-ketel) bevat geen visueel waarneembare asbestverdachte toepassingen. Deze is van bouwjaar 2015 zo blijkt uit het serienummer. • Vaststelling & Motivatie: De zichtbare componenten van de CV-ketel—zoals de pakkingen, dichtingen en het thermische isolatiemateriaal—zijn niet-asbestverdacht. De installatie dateert aantoonbaar van na de asbestrisicoperiode (bouwjaar buiten de risicoperiode), waardoor de gebruikte materialen inherent als asbestveilig worden beschouwd. • Beperking: De inspectie van dit toestel is uitgevoerd conform het inspectieprotocol en beperkt zich tot de visueel en vlot toegankelijke onderdelen, zonder ingrijpende demontage van de behuizing of de interne technische componenten.	Plan 1.17: Verdieping 2

Fiche 13: Dakbedekking bestaande uit pannen (niet verdacht)



Situeringsfoto



Detailfoto

Fiche 14: Schouw/rookgaskanaal (niet verdacht)



Situeringsfoto



Detailfoto

Fiche 15: Mastiek (niet verdachte silicone).



Situeringsfoto



Detailfoto

Fiche 16: CV-ketel (niet verdacht - geen risicobouwjaar)



Situeringsfoto



Detailfoto

Overige niet waarneembare of vast te stellen ruimtes en materialen

De asbestdeskundige controleert tijdens het onderzoek altijd bepaalde ruimtes en materialen die vaak asbest bevatten. Volgende onderdelen kon de asbestdeskundige echter niet onderzoeken. Het is dus mogelijk dat hier asbesthoudende materialen aanwezig zijn.

Beschrijving	Notitie	Terug te vinden op plannen
Fiche 17: Onderdak (niet waarneembaar)	Het onderdak van de schuine dakconstructie is visueel niet waarneembaar en vormt een inspectiebeperking. • Vaststelling & Beperking: De binnenzijde van de schuine dakdelen is volledig afgewerkt met isolatiematerialen en/of vaste afwerkingspanelen. Hierdoor kon de aard, het type en de aanwezigheid van een eventueel onderdak (zoals asbestcementen platen van het type Menuiserite) niet visueel worden gecontroleerd of beoordeeld. • Risico: De aanwezigheid van een historisch, asbestverdacht onderdak achter de huidige afwerkingslagen kan binnen dit niet-destructieve onderzoek bijgevolg niet worden uitgesloten. • Advies: Voorafgaand aan toekomstige renovatie-, isolatie- of afbraakwerken aan de dakconstructie dient de afwerking lokaal destructief te worden verwijderd om het onderdak alsnog te controleren en te identificeren op de aanwezigheid van asbest.	Plan 1.17: Verdieping 2

Fiche 17: Onderdak (niet waarneembaar)



Situeringsfoto



Detailfoto

Niet aanwezige ruimtes en materialen


De asbestdeskundige moet tijdens de inspectie bepaalde ruimtes en materialen die vaak asbest bevatten altijd controleren. Hieronder vindt u een opsomming van de niet aanwezige ruimtes en materialen.

Beschrijving	Notitie	Terug te vinden op plannen
Fiche 18: Liftinfrastructuur (niet aanwezig)	Er is geen liftinfrastructuur aanwezig op de inspectielocatie. • Vaststelling: Tijdens het fysieke plaatsbezoek werd vastgesteld dat het gebouw / de wooneenheid niet is uitgerust met een liftinstallatie, liftschacht of bijbehorende technische machinekamer. • Conclusie: Er zijn bijgevolg geen asbestverdachte toepassingen met betrekking tot liftinfrastructuren (zoals remvoeringen, trillingsdempers of kabelisolatie) van toepassing binnen dit onderzoek.	-
Fiche 19: Leidingisolatie (niet aanwezig)	Er is geen visueel waarneembare asbestverdachte leidingisolatie aanwezig binnen de geïnspecteerde zone. • Vaststelling: Alle aanwezige en vlot toegankelijke leidingen van de nutsvoorzieningen, verwarmingsinstallatie en afvoeren werden gecontroleerd. Er werd nergens historische thermische isolatie (zoals gips- of glaswolmassa met asbesthoudende jutedoek) aangetroffen. • Beperking: Deze vaststelling beperkt zich tot de visueel waarneembare leidingen. Eventueel ingewerkte leidingen in wanden, vloeren of niet-toegankelijke schachten konden binnen dit niet-destructieve onderzoek niet worden beoordeeld.	-

Fiche 19: Leidingisolatie (niet aanwezig)



Situeringsfoto

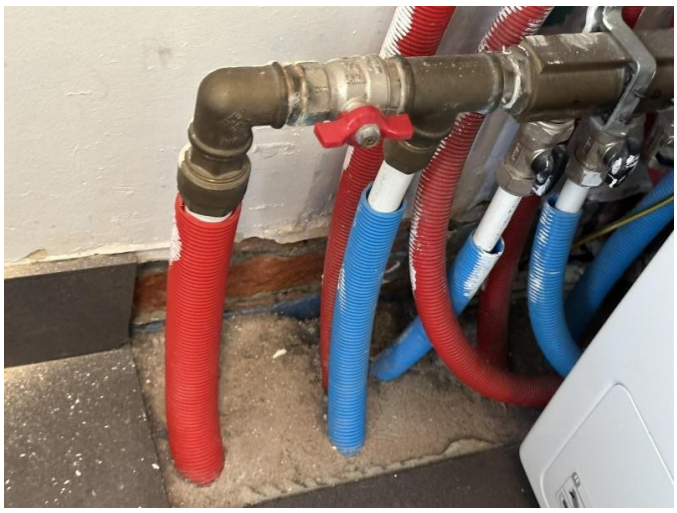

Detailfoto

Toelichting

Waarom is dit asbestattest belangrijk voor u?

Het is algemeen bekend dat het inademen van asbestvezels gevaarlijk is voor de gezondheid. Daarom is het belangrijk dat u weet waar zich asbest bevindt en welke maatregelen u kan nemen om gezondheidsrisico's te vermijden. Zo maakt u uw woning of gebouw asbestveilig en behoudt u de waarde. De eerste stap hebt u daarvoor al gezet met dit asbestattest.

De gebruikte begrippen in dit hoofdstuk worden achteraan in de begrippenlijst uitgelegd.

Wat is asbest?

Asbest is een schadelijke stof die in meer dan 3.500 materialen verwerkt is. In de vorige eeuw was asbest populair vanwege de vele nuttige toepassingen, maar ondertussen kennen we de grote gezondheidsrisico's. Vaak weten we niet dat asbest ook in onze eigen woning of onze gebouwen verborgen zit. Asbest is in België verboden sinds 2001. Er is een grote kans dat asbest aanwezig is in gebouwen die gebouwd zijn voor 2001.

Wanneer asbestvezels vrijkomen in de lucht kunnen ze ingeademd worden en gezondheidsrisico's veroorzaken. Men wordt niet onmiddellijk ziek, dit gebeurt pas 20 tot 40 jaar na de blootstelling. Vooral een regelmatige blootstelling of een blootstelling aan een hoge concentratie zijn risicovol. Kinderen en jongeren zijn extra kwetsbaar. Sommige mensen schatten de risico's voor zichzelf te laag in. Toch krijgen jaarlijks nog veel mensen de diagnose van een asbestziekte. Meestal is die niet te genezen.

Hoe interpreteert u het asbestattest?

Asbest kan zich ook bevinden op niet-geïnspecteerde plaatsen

Een standaard asbestattest is opgemaakt door een asbestdeskundige volgens de richtlijnen van het Inspectieprotocol dat de verplichte inspanningen beschrijft. Een asbestdeskundige voert standaard een visuele inspectie uit van de constructies en objecten op de locatie. Hij tilt losse elementen op om erachter of eronder te inspecteren. Hij neemt ook monsters voor labo-analyses en raadpleegt bewijsdocumenten. **De volgende zaken zijn niet standaard voorzien:**

- De asbestdeskundige inspecteert **geen verborgen asbest** waarvoor hij objecten moet demonteren, beschadigen of openbreken. Wenst de eigenaar ook ingesloten asbest te laten inspecteren dan kan hij de asbestdeskundige vragen om een aanvullend (destructief) onderzoek te doen, bijvoorbeeld voorafgaand aan werken of sloop.
- De asbestdeskundige inspecteert **geen ondergrondse objecten** en geen asbest vermengd in bodem, steenslag of puin. Wat zichtbaar is aan de oppervlakte (opliggend) kan hij wel inspecteren.
- De asbestdeskundigen inspecteert ook **geen roerende objecten** zoals voertuigen, losse meubels en gereedschap. Wenst de eigenaar ook roerende objecten te laten inspecteren dan kan hij de asbestdeskundige vragen om dit aanvullend mee te inspecteren.
- De asbestdeskundige inspecteert **geen** delen die voor hem **ontoegankelijk en onveilig zijn**. Wanneer hij een deel niet heeft kunnen beoordelen, wordt dat aangeduid in het attest als een beperking. Constructies met een bouwjaar 2001 of recenter moeten niet geïnspecteerd worden. In het attest duidt de asbestdeskundige ze aan als een uitsluiting.
- De asbestdeskundige inspecteert **geen** constructies- en terreindelen waartoe de eigenaar geen opdracht gaf omdat ze **buiten de eigendomsgrenzen** liggen of **geen onderdeel** vormden van een **verkoop**.

Bevatten alle asbestverdachte materialen asbest?

Op basis van ervaring en expertise kan een asbestdeskundige zonder monsters te nemen oordelen of een materiaal mogelijk asbest kan bevatten. Voor sommige materialen is dit nooit mogelijk en moet hij een monster nemen voor een labo-analyse. Een asbestverdacht materiaal wordt als asbesthoudend beschouwd, tenzij de asbestdeskundige over een laboanalyse beschikt die aantoont dat het geen asbest bevat.

Hoe interpreteert u de risicobeoordeling?

De mogelijke categorieën zijn:

- Categorie 1: materiaal met een hoog risico en/of met een hoge kans op vezelvrijgave
- Categorie 2: materiaal met een verhoogd risico en/of een verhoogde kans op vezelvrijgave
- Categorie 3: materiaal met een laag risico en/of lage kans op vezelvrijgave
- Categorie 4: materiaal met een zeer laag risico en/of zeer lage kans op vezelvrijgave

Het soort asbest, de concentratie ervan in het materiaal, de toestand van het bindmiddel, de mate van afdekking en de aanwezigheid in binnen- of buitenlucht zijn factoren die het risico bepalen. Het vrijkomen van asbestvezels in een binnenruimte is risicovoller dan in de buitenlucht. In de buitenlucht gaan asbestvezels sneller verwaaien of verdunnen. In binnenruimtes is dit niet het geval en kunnen de concentraties hoog oplopen. Dit verhoogt het risico op het inademen van asbestvezels.

Voor materialen uit categorie 1 of 2 moet u maatregelen nemen om een asbestveilige toestand te verkrijgen: (dringend) wegnemen of een (dringende) maatregel nemen om het risico naar (zeer) laag te brengen. Voor materialen uit categorie 3 en 4 is dit niet nodig. U beheert ze zorgvuldig om de asbestveilige toestand te behouden.

Wat betekenen de mijlpalen 2032, 2034 en 2040?

Tegen 2032 moet elke eigenaar van een gebouw ouder dan 2001 over een asbestattest beschikken. Voor de gemene delen in gebouwen in mede-eigendom (VME) moet dit al tegen 2027. Tegen 2034 wil de Vlaamse Regering reeds het meest risicovolle asbest weg hebben. Dit gaat over de eenvoudig bereikbare, niet-hechtgebonden asbestmaterialen en asbestcementen dak- en gevelbekleding en rookgas- en hemelwaterafvoerkanalen aan de buitenkant van de gebouwen. Tegen 2040 wil de Vlaamse regering dan de overige asbestmaterialen in slechte staat weg hebben en de asbestmaterialen in goede staat in veilig beheer.

De detailinformatie per asbestmateriaal in het asbestattest vermeldt of die onder de mijlpaal 2034 of 2040 valt.

Wat moet u nu doen?

Het voorblad van dit asbestattest vermeldt of uw eigendom asbestveilig is of niet en welke acties nodig zijn om een asbestveilige toestand te verkrijgen of behouden.

Conclusie asbestveilig, maar niet asbestvrij

Goed nieuws. Uw eigendom voldoet reeds aan de doelstelling van de Vlaamse Regering om asbestveilig te zijn. Asbestveilig betekent niet asbestvrij, er kunnen nog asbestmaterialen met een laag risico aanwezig zijn die u zorgvuldig moet beheren om de asbestveilige toestand te behouden. Hoe u zorgvuldig beheert, leest u in het volgende hoofdstuk.

Er kunnen ook niet-geïnspecteerde asbestmaterialen verborgen aanwezig zijn, bijvoorbeeld ingesloten in wanden, vloeren of onder de grond. Die kan een asbestdeskundige enkel met een aanvullend onderzoek opsporen. Daarom is het verstandig om dit aanvullend onderzoek voorafgaand aan (renovatie)werken te laten uitvoeren. Daarbij gaat de asbestdeskundige voor de werkzone ook verborgen asbest opsporen door objecten te demonteren, te doorboren of open te breken. Voert een aannemer met werknemers de werken uit dan is dit voor hem sowieso een verplichting als werkgever.

Conclusie niet-asbestveilig. Wat nu?

Geen paniek, op het voorblad van dit asbestattest vindt u de acties die u kan ondernemen om de risico's weg te nemen en een asbestveilige toestand te verkrijgen. Meer informatie per asbestbron vindt u terug in de detailinformatie per asbestmateriaal verder in het asbestattest.

De te nemen maatregen zijn niet altijd duur of moeilijk. Indien de geraamde verwijderingskost wel hoog is, kan u voor een asbestmateriaal dat visueel als asbestverdacht werd aangeduid, overwegen om een **bevestigende labo-analyse** te laten uitvoeren.

Heeft u al de acties uitgevoerd zodat de toestand asbestveilig wordt? Dan laat u uw asbestattest binnen één jaar vernieuwen zodat een asbestdeskundige de asbestveilige toestand kan rapporteren in het vernieuwde asbestattest.

Asbest beheren en verwijderen

Asbest zorgvuldig (veilig) beheren

Indien er asbestmaterialen aanwezig zijn in of rondom het gebouw, zorg er dan voor dat deze geen risico vormen voor de gezondheid van mensen of het leefmilieu. Asbest met een (zeer) laag risico hoeft u niet te verwijderen. Bewaak dat het risico laag blijft door ervoor te zorgen dat de toestand niet wijzigt. De toestand kan wijzigen door beschadigingen of veroudering waardoor het asbestmateriaal brozer wordt en asbestvezels kan loslaten.

Beschadiging kan u vermijden door het asbestmateriaal af te schermen van een mogelijk contact. Een bedekkende verflaag kan bijvoorbeeld asbestmaterialen zoals pleisterwerk beschermen. Wijzigt de toestand waardoor het risico verhoogt? Dan verwijdert u het asbestmateriaal of neemt u een maatregel om het risico te verlagen als verwijderen niet mogelijk is.

Insluiten mag enkel om asbestmaterialen met een laag risico zorgvuldig te beheren of om in afwachting van verwijdering het risico van asbestmaterialen met een verhoogd of hoog risico te verlagen. Als u een asbestmateriaal insluit, zorgt u ervoor dat het later nog altijd makkelijk weg te nemen is en niet verkleefd is aan andere materialen. Als u asbest insluit, moet u dit steeds melden aan de asbestdeskundige die uw asbestattest opmaakt.

Asbest dat bij werken eenvoudige bereikbaar wordt, moet u verwijderen. Opnieuw insluiten mag niet.

Asbest verwijderen

De wetgeving beschrijft drie verwijderingsmethodes. In het asbestattest rapporteert de asbestdeskundige elk asbestmateriaal in een fiche met daarin op het einde een advies over wie het mag verwijderen en welke methode er moet worden toegepast. Bepaalde asbestmaterialen mag u zelf via eenvoudige handelingen verwijderen of laten verwijderen door een aannemer met werknemers met opleidingsattest "eenvoudige handelingen". Een erkend asbestverwijderaar mag alle verwijderingsmethodes uitvoeren. Er bestaat geen lijst van aannemers "eenvoudige handelingen", vraag uw aannemer daarom naar de opleidingsattesten. Een lijst van erkend asbestverwijderaars vindt u op www.asbestinfo.be > Asbest verwijderen.

Mag en wil u **zelf verwijderen**? Zorg er dan voor dat:

- u zich vooraf goed informeert op www.asbestinfo.be > Asbest verwijderen;
- u zich beschermt met een FFP3-mondmasker, wegwerpoverall en -handschoenen en afspoelbaar schoeisel;
- er geen minderjarigen of derden aanwezig zijn;
- u beschikt over PE-folie en zakken om loskomende deeltjes en afval op te vangen en te verpakken;
- u beschikt over een vernevelaar (water) of fixeermiddel om het asbestmateriaal eerst te fixeren;
- u weet hoe u het asbestmateriaal veilig kan demonteren zonder stof of breuken;

- u beschikt over natte doeken om eventuele resten en stof weg te nemen.

Laat u de werken uitvoeren door een **aannemer**? Dan is die als werkgever verantwoordelijk om de juiste verwijdermethodiek te bepalen aan de hand van een werkplan. Hij oordeelt of zijn werknemers met opleidingsattest “eenvoudige handelingen” de verwijdering mogen uitvoeren of dat hij moet beschikken over de erkenning als asbestverwijderaar. Bezorg de aannemer steeds vooraf een kopie van dit asbestattest. Hij moet oordelen of nog aanvullend onderzoek (destructieve handelingen) nodig is om ingesloten asbest op te sporen. Soms kan het nodig zijn om bijkomend monsters te laten nemen, bijvoorbeeld bij pleisterwerk om preciezer niet-asbesthoudende van asbesthoudende zones te onderscheiden. Ook voor asbestmaterialen die visueel werden geïdentificeerd, kan het aangewezen zijn een bevestigende labo-analyse te laten uitvoeren indien de geraamde verwijderingskost hoog is.

Het is altijd verstandig meerdere en gedetailleerde offertes te vragen. Vergelijk ze goed en kijk na of de aannemer voldoet om de asbestverwijdering te mogen uitvoeren en welke maatregelen hij voorziet om veilig te werken. Dit staat beschreven in het werkplan dat de aannemer altijd bij de verplichte werfmelding moet toevoegen. Vraag de aannemer naar een kopie hiervan. Goedkoop is vaak duurkoop: een onzorgvuldige asbestverwijdering veroorzaakt gezondheidsrisico’s en mogelijk extra kosten voor het opruimen van de asbestresten.

Hou zeker een kopie bij van de facturen, het werkplan en andere bewijsdocumenten zoals foto’s. Zo kan u altijd aantonen dat asbestverwijdering correct werd uitgevoerd.

Werkt u samen met een architect? Bezorg hem dan zeker ook vooraf een kopie van uw asbestattest.

Kostprijsraming en ondersteuning asbestverwijdering

Zoals hierboven beschreven, mag u bepaalde asbestmaterialen zelf verwijderen of kan u een aannemer of erkend asbestverwijderaar inschakelen. In beide gevallen kan u mogelijk beroep doen op ondersteuning zoals premies of voordelige ophaling van asbestafval aan huis. Op de website van de OVAM www.asbestinfo.be vindt u meer informatie en een gratis tool om de kostprijs te ramen voor de verwijdering van een asbestmateriaal.

Asbestafval

Asbestmaterialen hergebruiken mag niet. Het aantreffen van ongebruikte of gedemonteerde asbestmaterialen of achtergelaten asbestresten rapporteert de asbestdeskundige daarom in regel als asbestafval. Asbestafval moet u altijd tijdig wegnemen. Het achterlaten of opslaan is verboden tenzij u daarvoor over een vergunning beschikt. Kleine hoeveelheden asbestcementafval kan u verpakt afleveren op uw recyclagepark. Een grotere hoeveelheid asbestcementafval kan u laten ophalen aan huis of door uw aannemer laten afvoeren.

Indien eenvoudig bereikbaar asbestafval aanwezig is, moet u dit wegnemen om een asbestveilige toestand te verkrijgen. Is het niet eenvoudig bereikbaar, dan moet u maatregelen nemen zodat het geen risico kan vormen voor de mensen of het leefmilieu.

Onroerend erfgoed

Op de databank van het agentschap Onroerend Erfgoed geo.onroerenderfgoed.be kan u nakijken of uw gebouw een beschermd onroerend erfgoed is.

Het beschermingsbesluit verduidelijkt wat er precies beschermd is: bv. het geheel van de constructie en omgeving, enkel de constructie, enkel delen van de constructie of cultuurgoederen. Het besluit vermeldt ook welke vorm van bescherming van toepassing is: monument, cultuurhistorisch landschap, stads- en dorpsgezicht of archeologische site.

Voorliggend asbestattest geeft u advies over hoe om te gaan met asbesthoudend materiaal. Indien het asbesthoudend materiaal ook een beschermd statuut heeft, kan u advies vragen aan het agentschap Onroerend Erfgoed. Zo vermijdt u dat u de erfgoedwaarde van het beschermd onroerend erfgoed aantast. Ook komt u zo te

weten of er een melding of toelating nodig is om het asbesthoudende beschermde materiaal te mogen verwijderen.

Het agentschap is bereikbaar via:

- telefoon: 02 553 16 50
- e-mail: info@onroerenderfgoed.be
- website: https://www.onroerenderfgoed.be/contact

Wanneer mijn asbestattest laten vernieuwen?

Geldigheidsduur

Doorheen de tijd kan de situatie in of rondom een gebouw wijzigen. Ook de toestand en het risico van aanwezige asbestmaterialen kan veranderen. Daarom vermeldt het voorblad van uw asbestattest een datum tot wanneer het geldig is. Daarna kan u het niet meer gebruiken bij een verkoop en moet u het laten vernieuwen door een asbestdeskundige. Die komt opnieuw ter plaatse om de toestand te controleren en indien nodig wijzigingen te rapporteren voor het nieuwe asbestattest. Enkel bij een verkoop mag de geldigheidstermijn niet verstreken zijn. Om te voldoen aan de mijlpaal 2032 maakt dat niet uit. De vernieuwing van een asbestattest zal in regel minder kosten dan de eerste opmaak van een volledig asbestattest.

In het geval de asbestdeskundige geen asbest heeft aangetroffen, vermeldt het asbestattest (afgeleverd vanaf datum 8 april 2024) voor de geldigheidsduur “onbeperkt (tenzij de toestand wijzigt)”. Er kunnen wel nog niet-geïnspecteerde asbestmaterialen verborgen in wanden of vloeren aanwezig zijn. Daarom laat u voorafgaand aan werken best een aanvullend onderzoek uitvoeren.

Gewijzigde toestand

Ongeacht de (onbeperkte) geldigheidsduur van uw asbestattest moet u als eigenaar uw asbestattest toch binnen een termijn van één jaar laten vernieuwen als er sprake is van een gewijzigde toestand. Dit is het geval als:

- er nieuwe asbestmaterialen zijn aangetroffen (die niet weggenomen worden);
- de acties, vermeld op het voorblad, werden uitgevoerd waardoor de toestand van niet-asbestveilig naar asbestveilig wijzigt;
- de toestand van de asbestmaterialen zichtbaar gewijzigd is door een calamiteit of een incident.

Contacteer een asbestdeskundige om uw asbestattest te laten vernieuwen. U vindt de lijst op www.asbestinfo.be.

Meer weten?

De Vlaamse overheid bundelt alle informatie rond asbest en haar beleid op de website www.asbestinfo.be. U vindt er de meest actuele informatie over hoe u moet omgaan met asbest en welke ondersteuning er bestaat. Zo kan u steeds goed geïnformeerd aan de slag met uw asbestattest.

Begrippenlijst

Begrip	Toelichting
Asbestmateriaal	Verzamelbegrip voor de aangetroffen asbestverdachte materialen en asbestverdachte afvalstoffen die deel uitmaken van een constructie en een impact hebben op de asbestveiligheid. Asbestverdacht betekent dat de asbestdeskundige op basis van wat hij visueel en auditief vaststelt, oordeelt dat het vermoedelijk asbest bevat. Een asbestverdacht(e) materiaal of afvalstof beschouwen we als asbesthoudend tenzij een laboanalyse aantoont dat het niet-asbesthoudend is.
Hechtgebonden asbestmateriaal	Asbestmaterialen die in oorsprong hoofdzakelijk uit een bindmiddel bestaan dat de asbestvezels stevig bindt: cement, bitumen, mastiek, kunststof of lijm.
Niet-hechtgebonden asbestmateriaal	Alle andere asbestmaterialen. Ze bevatten in oorsprong nauwelijks bindmiddel of bestaan uit een bindmiddel dat de asbestvezels nauwelijks bindt. Voorbeelden hiervan zijn leidingisolatie, pleisterwerk, Pical-platen, koorden, ...
Aanvullend onderzoek met destructieve handelingen	Bij een aanvullend onderzoek met destructieve handelingen gaat een asbestdeskundige materialen demonteren en beschadigen om onderliggende of ingesloten asbestverdachte materialen te inspecteren. Dit is nodig voor de start van werken zoals sloop- en renovatie of voor herstellings- of onderhoudswerken. Standaard voert de asbestdeskundige een niet-destructief onderzoek uit. Als opdrachtgever kan u een aanvullend onderzoek met destructieve handelingen aanvragen via de opdrachtovereenkomst.
Inspectieprotocol	Het inspectieprotocol is de wettelijke procedure die een asbestdeskundige moet volgen om een correcte asbestinventarisatie uit te voeren voor het opmaken van een standaard asbestattest. Het legt vast welke handelingen minimaal nodig zijn (standaard verplichtingen) en hoe die uitgevoerd moeten worden.
Risicobeheersmaatregel	Een maatregel die het risico dat uitgaat van een asbestverdacht materiaal verlaagt van een verhoogd of hoog risico naar een laag risico. De maatregel moet de kans op het vrijkomen of het inademen van asbestvezels verlagen.
Eenvoudig bereikbaar	Asbestmaterialen zijn eenvoudig bereikbaar indien ze waarneembaar en weg te nemen zijn zonder impact op de stabiliteit en erfgoedkenmerken van een constructie. Ze moeten ook onbedekt zijn tenzij de bedekking kan weggenomen worden zonder het te beschadigen of tenzij de bedekking louter bestaat uit een dunne laag verf, coating, behang, kunststof of textiel.
Zorgvuldig of veilig beheer	Zorgvuldig of veilig beheer betekent: • de toestand van asbestmaterialen met een laag risico behouden; • een verhoogd of hoog risico van niet-eenvoudige bereikbare asbestmaterialen en -afval verlagen naar een laag risico (risicobeheersmaatregel) en behouden.

Eenvoudige handelingen	Begrip uit de wetgeving dat de methode beschrijft voor de verwijdering van asbestmaterialen die een werknemer met opleidingsattest “eenvoudige handelingen” of een particulier zelf mag uitvoeren. Alle andere asbestverwijderingen mogen enkel door erkende asbestverwijderaars worden verwijderd. Deze verwijderingsmethode betekent dat het asbestmateriaal eenvoudig kan weggenomen worden (bv. door het los te schroeven) met minimale risico’s op beschadiging waarbij asbestvezels kunnen vrijkomen. Bijvoorbeeld voor asbestcement leien of golfplaten.
Hermetische zone	Begrip uit de wetgeving dat de methode beschrijft voor de verwijdering van asbestmaterialen waarbij er een grote kans bestaat op het vrijkomen van asbestvezels. Een soort luchtdichte tent bestaande uit een houten structuur en plastic folie wordt opgebouwd rondom het te verwijderen asbestmateriaal. Binnen deze hermetische zone wordt een onderdruk gecreëerd zodat eventueel vrijkomende asbestvezels niet kunnen ontsnappen. Deze methode mogen enkel erkend asbestverwijderaars gebruiken.
Couveusezak	Begrip uit de wetgeving dat de methode beschrijft voor de verwijdering van asbestmaterialen waarbij met plastic folie plaatselijk een soort luchtdichte couveuse rondom het asbestmateriaal wordt gemaakt. Enkel erkende asbestverwijderaars mogen deze verwijderingsmethode gebruiken. Ze kan maar zelden worden toegepast, bijvoorbeeld om kleine trajecten leidingisolatie te verwijderen in de buitenlucht.
Erkend asbestverwijderaar	Aannemers erkend voor de verwijdering van asbestmaterialen via “eenvoudige handelingen” maar ook voor asbestverwijderingen via de methodiek van “hermetische zone” of “couveusezak”.
Roerend goed	Objecten of goederen die niet duurzaam verbonden zijn met een constructie of in de grond om ter plaatse te blijven. Het gaat over losse, verplaatsbare zaken zoals bijvoorbeeld gereedschap, voertuigen of materieel. Indien ze asbestverdacht zijn, maken ze toch geen deel uit van de asbestmaterialen waarvoor acties nodig zijn om een asbestveilige toestand te verkrijgen of behouden.